




WAGNER





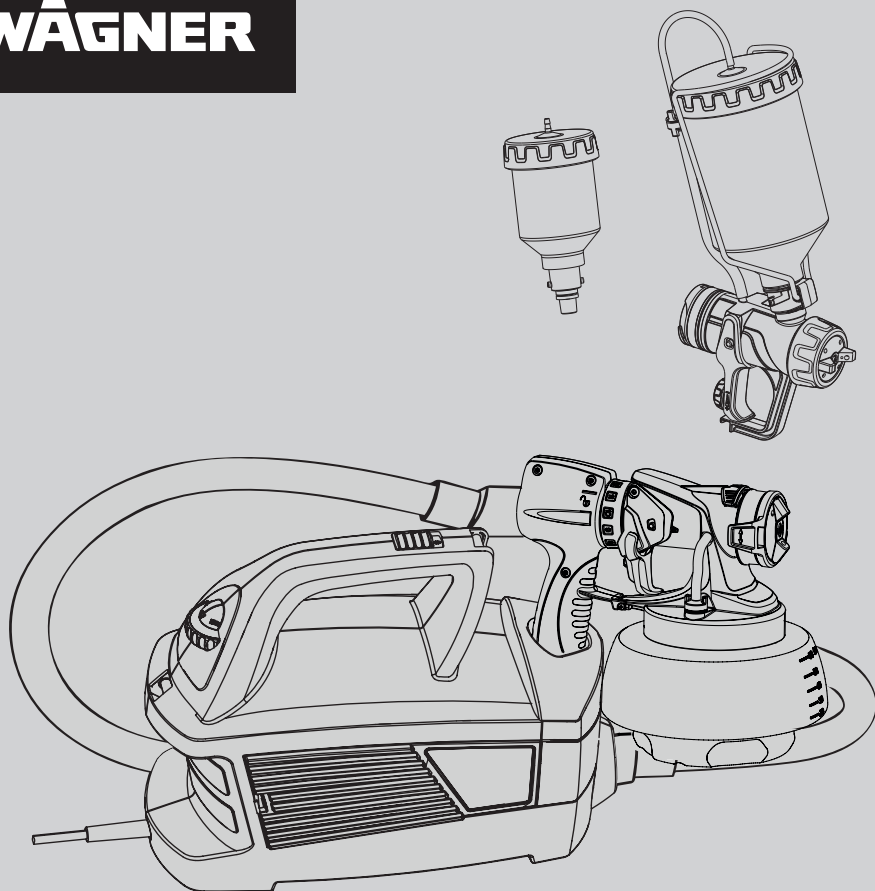








UNIVERSAL SPRAYER W 690 FLEXIO EXTRA KIT






PŘEKLAD PŮVODNÍHO NÁVODU K OBSLUZE







CZ



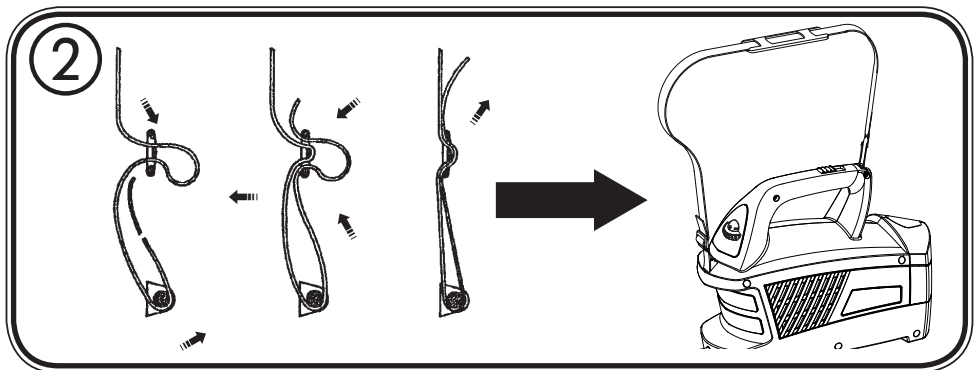
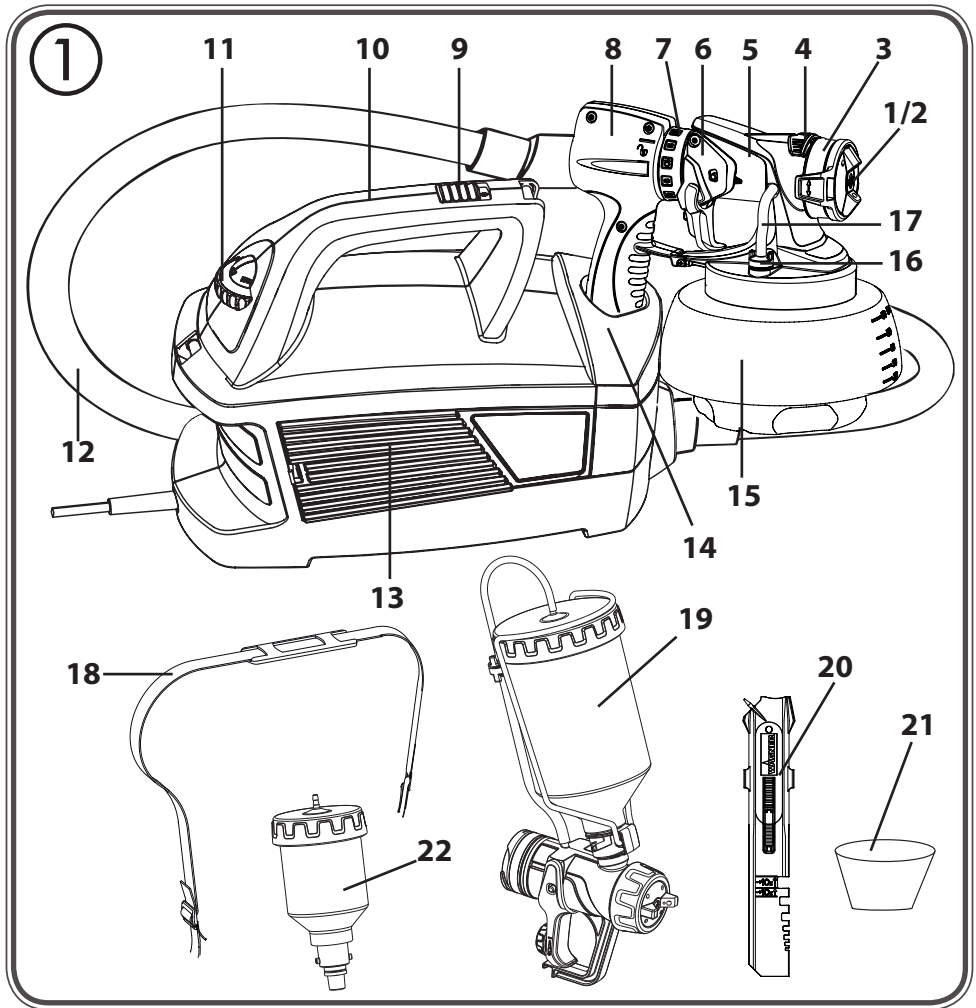


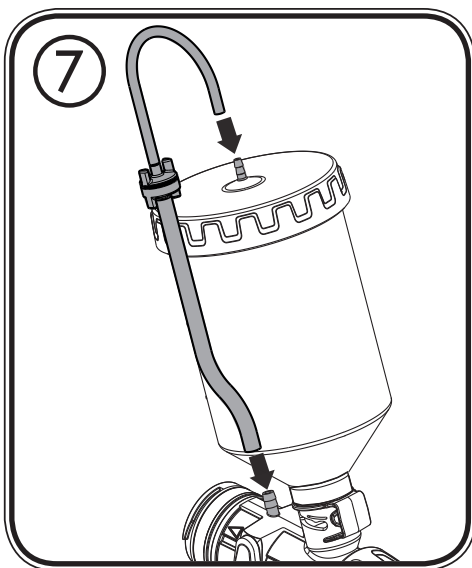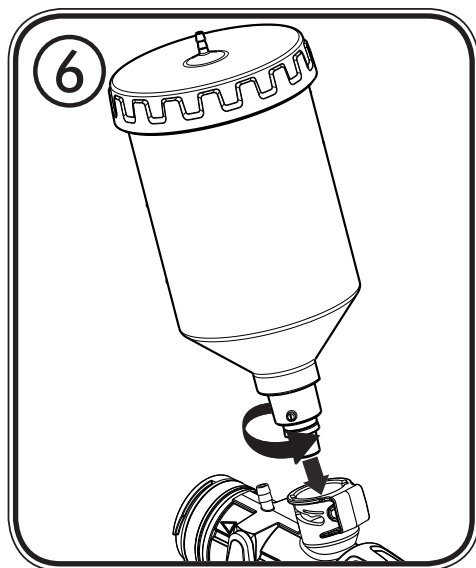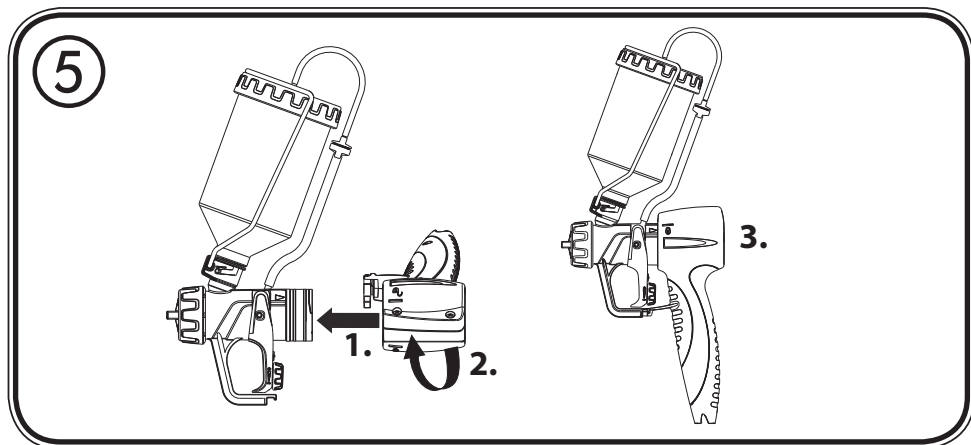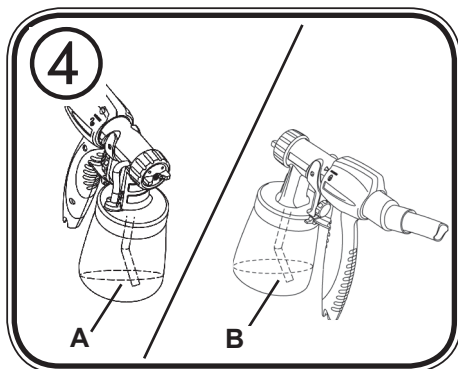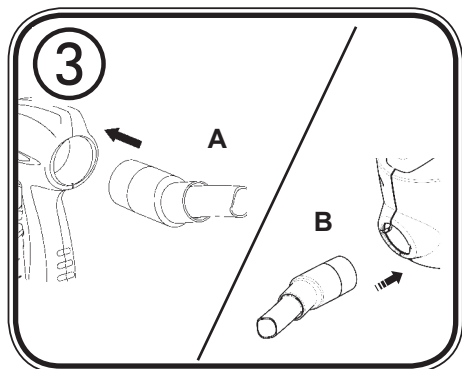

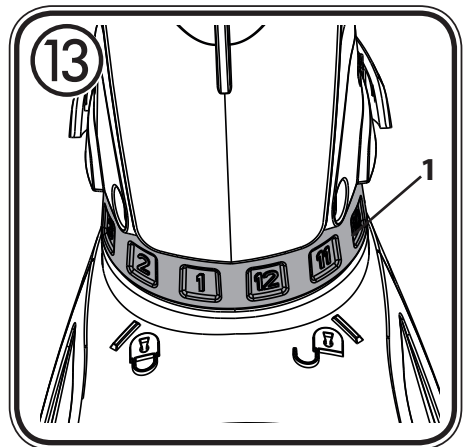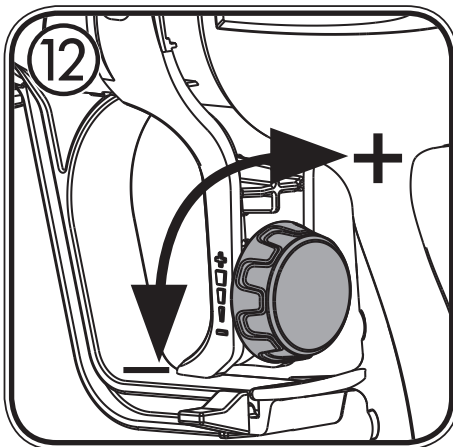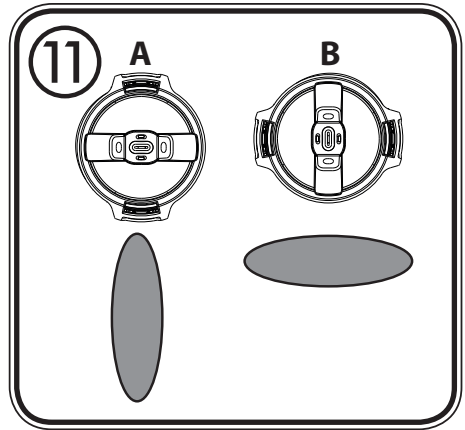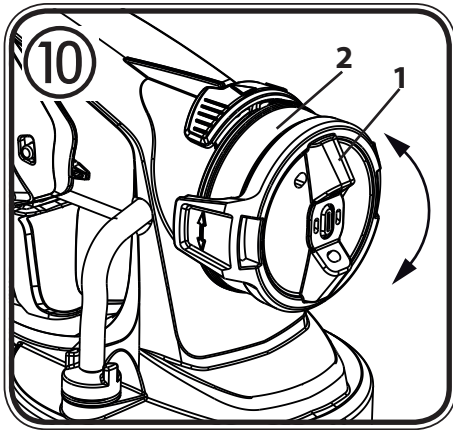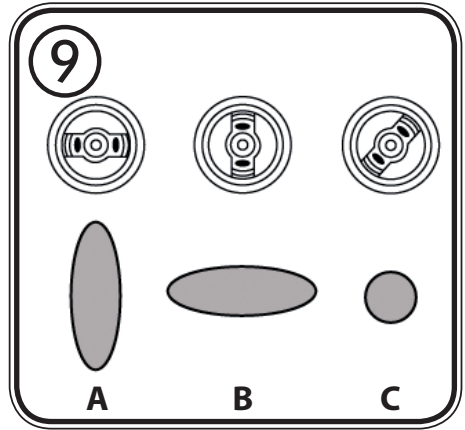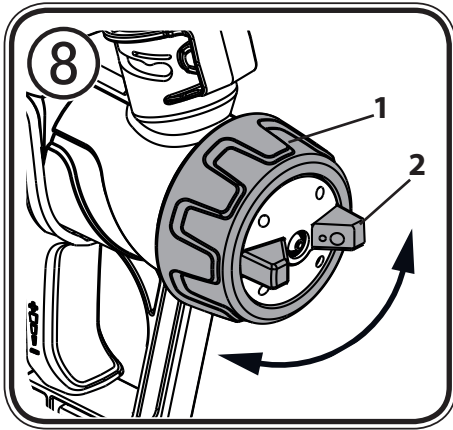


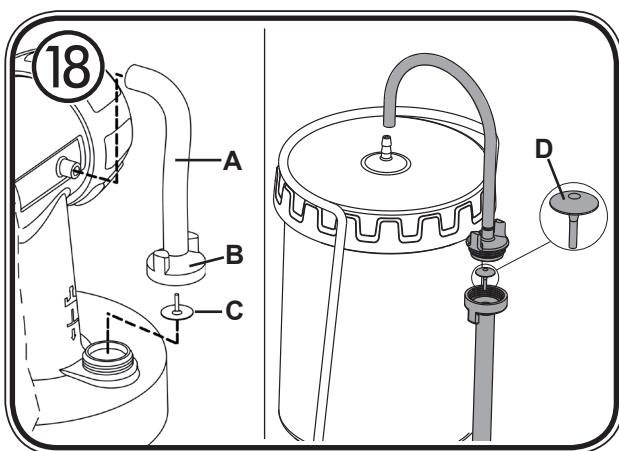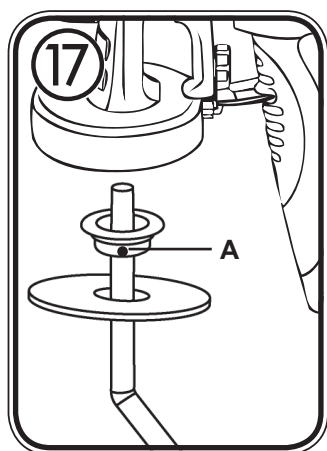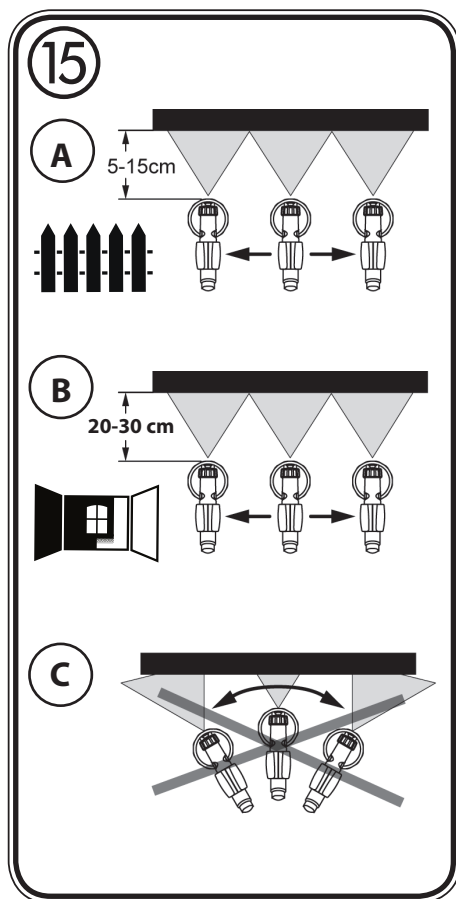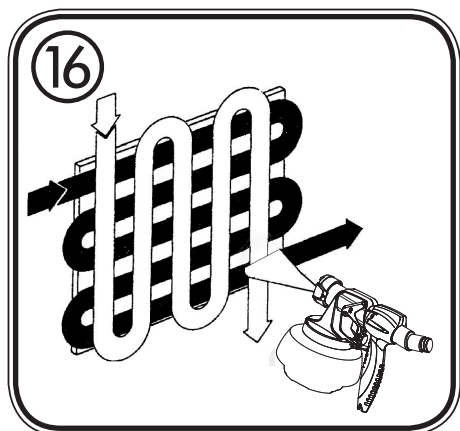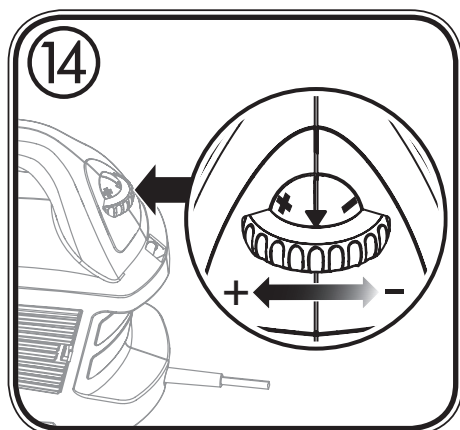

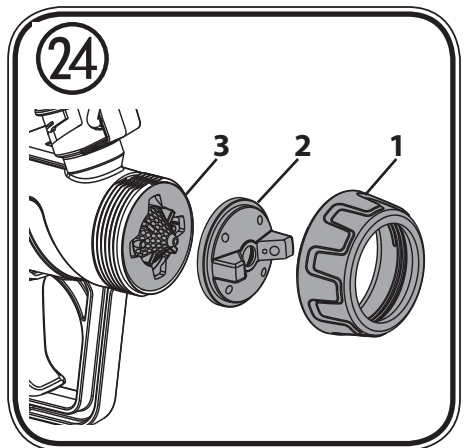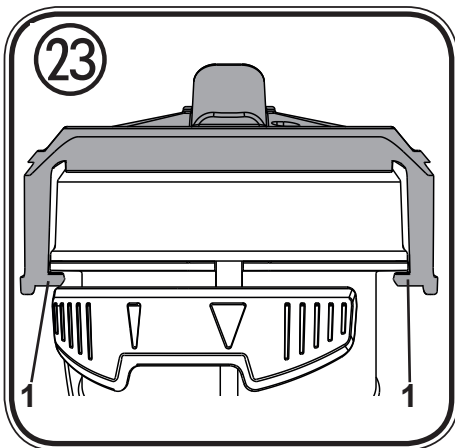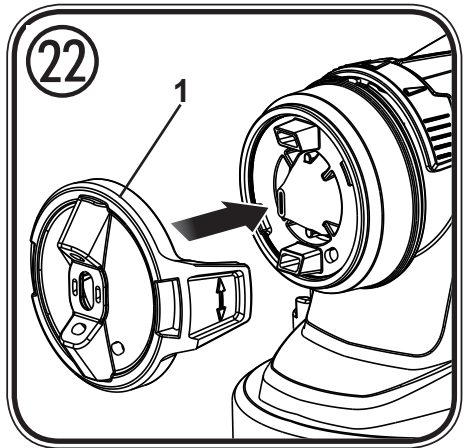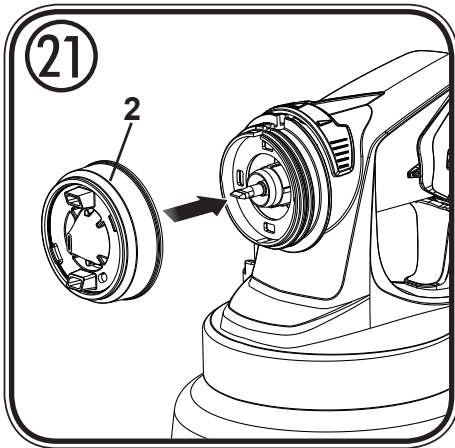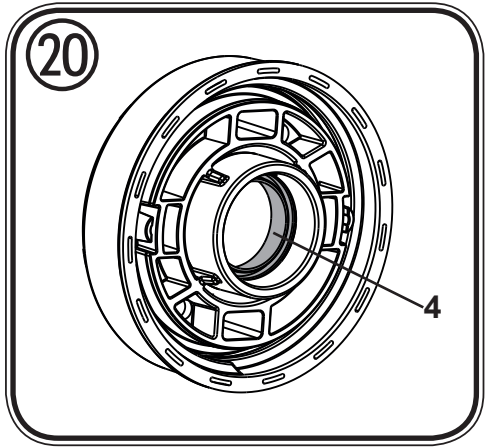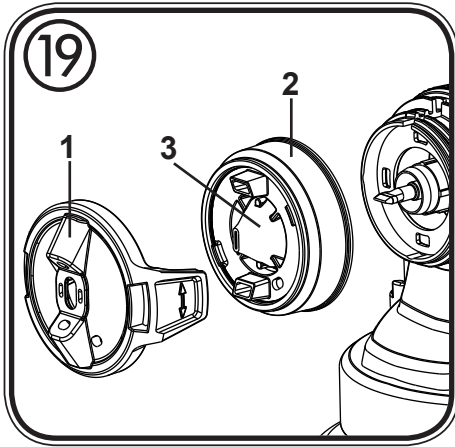

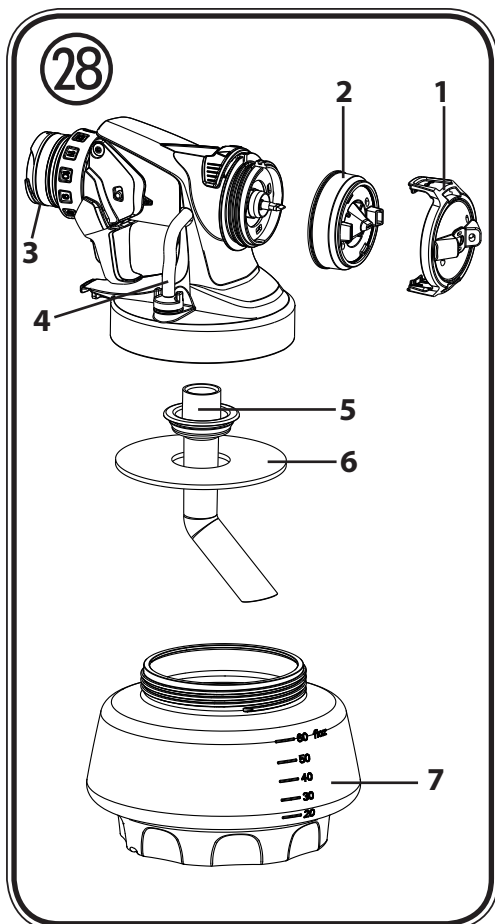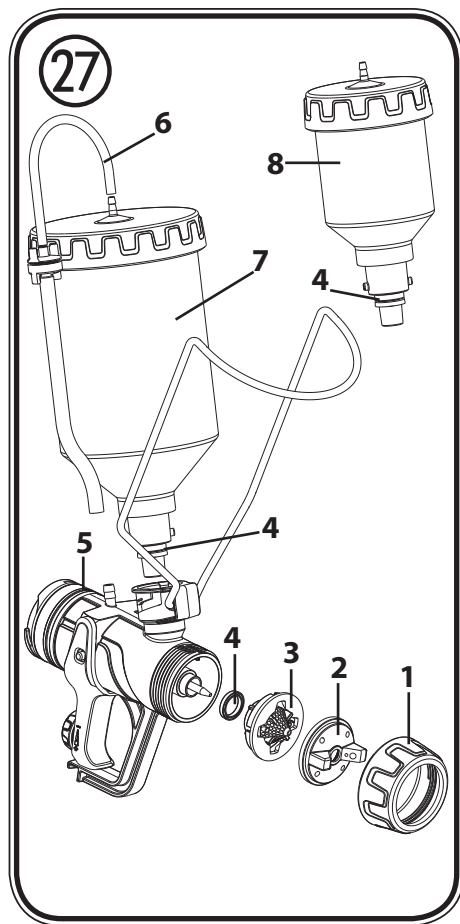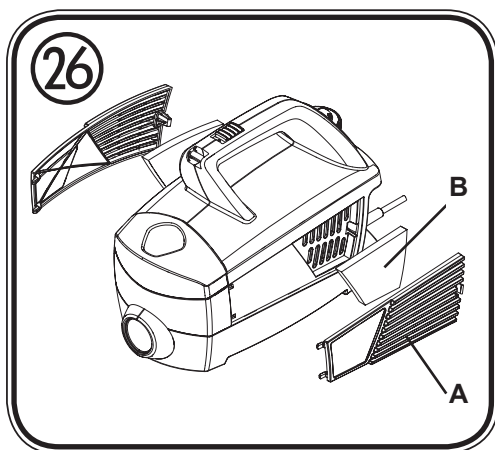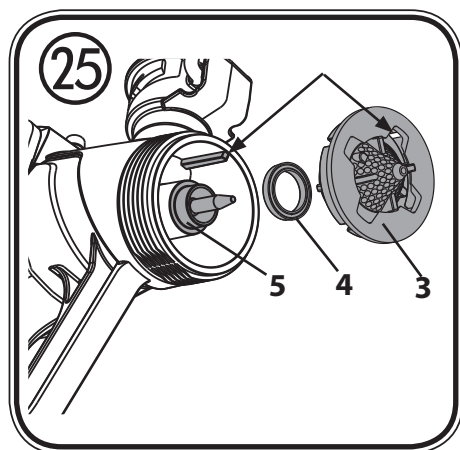

29

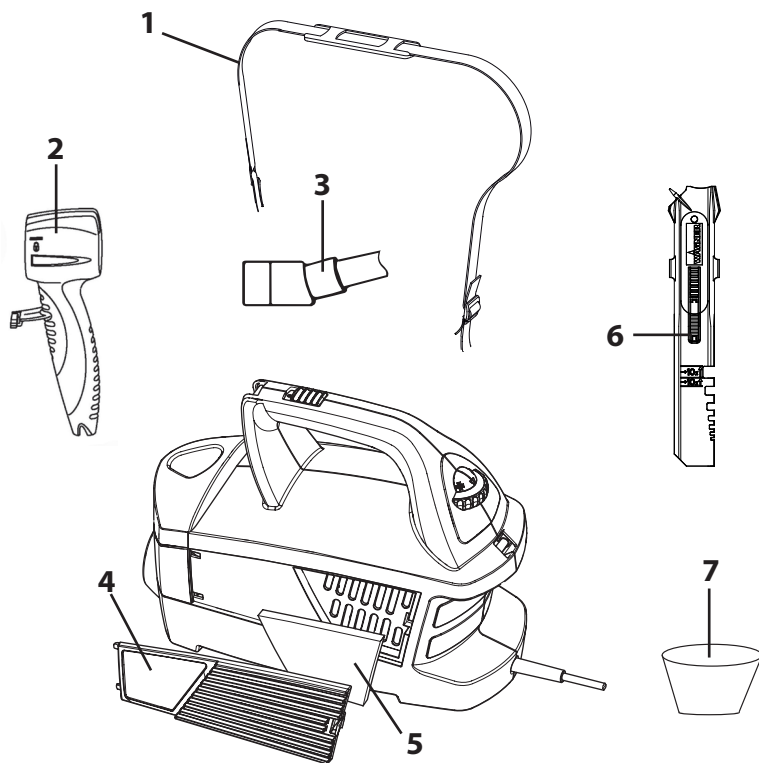NÁHRADNÍ DÍLY

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DŮVĚRU

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto značkového výrobku od firmy Wagner a jsme přesvědčeni o tom, že vám přinese mnoho radosti.

Máte-li nějaké otázky, podněty a přání, jsme vám k dispozici na telefonním čísle uvedeném na zadní straně nebo na e-mailové adrese info@aplikacebarev.cz.

Obsah

1. Vysvětlení použitých symbolů	2
2. Všeobecné bezpečnostní pokyny	2
3. Bezpečnostní pokyny pro stříkací pistole	4
4. Popis/ Rozsah dodávky	6
5. Oblast použití	6
6. Příprava pracoviště (u barvy pro vnitřní stěny)	7
7. Příprava nátěrové hmoty	7
8. Uvedení do provozu	7
9. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (Stříkací nástavec Gravity)	8
10. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray)	9
11. Seřízení množství materiálu (Stříkací nástavec Gravity) (obr. 12)	9
12. Seřízení množství materiálu (Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray)	9
13. Seřízení množství vzduchu (obr. 14)	9
14. Technika nástřiku	10
15. Ukončení práce a čištění	10
16. Čištění stříkacího nástavce Wall Extra I-Spray	11
17. Čištění stříkacího nástavce Gravity	12
18. Údržba	13
19. Seznam náhradních dílů	13
20. Příslušenství	14
21. Ochrana Životního prostředí	14
22. Důležité upozornění související se zárukou na produkt!	15
23. Odstraňování poruch	15
24. Technické údaje	17

1. Vysvětlení použitých symbolů

	Tento symbol upozorňuje na potenciální nebezpečí pro vás příp. váš přístroj. Pod tímto symbolem jsou uvedeny důležité informace, jak zabránit zranění a škodám na přístroji.
	Nebezpečí úderu elektrickým proudem
	Označuje tipy k použití a jiné obzvláště užitečné informace.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Pozor!



Je třeba si přečíst veškeré pokyny. Zanedbání dále uvedených pokynů může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru anebo k závažnému poranění. ***Návod na obsluhu důkladně uschovejte a přiložte ho k výrobku, pokud ho odevzdáte jiným osobám.*** Výraz "elektrické nářadí" používaný v následujícím textu se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátorové baterie (bez síťového kabelu).

1. Bezpečnost na pracovišti

- V pracovním prostoru udržujte pořádek a zajistěte dobré osvětlení.**
Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou být zdrojem úrazů.
- S přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- Elektrické nářadí používejte mimo dosah dětí a jiných osob.** Při rozptylování pozornosti můžete ztratit kontrolu nad přístrojem.

2. Elektrická bezpečnost

- Připojovací vidlice přístroje musí odpovídat zásuvce. Vidlice se nesmí žádným způsobem upravovat. Spolu s přístroji chráněnými zemněním nepoužívejte žádné přizpůsobovací adaptéry (vidlice).** Originální vidlice a odpovídající zásuvka snižují riziko zasažení elektrickým proudem.
- Zabraňte dotyku těla s uzemněnými plochami, např. potrubím, topením, kamny a chladničkami.** Pokud je tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.

- c) **Přístroj chraňte před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- d) **Nezneužívejte kabel k nošení přístroje, zavěšování ani k vytahování vidlice ze zásuvky.** Kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími se díly přístroje. Poškozený nebo překroucený kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- e) **Používáte-li elektrické nářadí na volném prostranství, použijte jen takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné také pro venkovní použití.** Použití vhodného prodlužovacího kabelu pro práci ve venkovním prostředí snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- f) **Je-li nezbytné používat zařízení ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Použití proudového chrániče zamezuje vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob

- a) **Při práci s elektrickým nářadím buďte pozorní, soustředte se na prováděnou činnost a postupujte uvážlivě. Nepoužívejte přístroj, pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Okamžik nepozornosti při použití přístroje může vést k závažnému zranění.
- b) **Používejte osobní ochranné pomůcky a stále noste ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako je maska proti prachu, bezpečnostní neklouzavá obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.
- c) **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Než elektrické nářadí připojíte k napájecímu zdroji, zvednete ho, nebo ho budete přenášet, ujistěte se, že je vypnuté.** Jestliže máte prst na spínači při přenášení přístroje nebo je k napájení připojován zapnutý přístroj, může dojít k nehodě.
- d) **Než přístroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo montážní klíče.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčejícím se dílu přístroje, může způsobit zranění.
- e) **Nepřeceňujte své možnosti. Dbejte na bezpečný postoj a neustále udržujte rovnováhu.** Takto můžete mít přístroj lépe pod kontrolou i v neočekávaných situacích.
- f) **Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a ru kavičky udržujte mimo dosah pohyblivých dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.
- g) **Nenechte se ukolébat falešným pocitem bezpečí a nepřestávejte dodržovat pravidla bezpečné práce s elektrickým nářadím, i když už si při práci s ním věříte.** Stačí zlomek vteřiny a neopatrnost může vést k těžkému úrazu.

4. Uvážlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání

- a) **Nepřetěžujte přístroj.** Pro daný druh práce použijte elektrické nářadí, které je k tomu určeno. S vhodným elektrickým nářadím budete v odpo vídajícím výkonovém rozsahu pracovat lépe a bezpečněji.
- b) **Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud je jeho spínač vadný.** Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) **Před seřizováním přístroje, výměnou dílů příslušenství nebo před odložením přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky.** Toto bezpečnostní opatření zabraňuje neočekávanému spuštění přístroje.
- d) **Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby přístroj používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřčetly tento návod.** Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používají nezkoušené osoby.
- e) **Pečlivě ošetřujte přístroj.** Kontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně pracují a nepřichí se, zda některé díly nejsou zlomené nebo poškozené natolik, že to nepříznivě ovlivňuje funkci přístroje. Před použitím přístroje poškozené díly opravte. Příčinou řady nehod je špatně udržované elektrické nářadí.
- f) **Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s těmito pokyny a jak je předepsáno pro tento speciální typ přístroje.** Přitom berte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí pro účely jiné než pro které je určeno, může vést k nebezpečným situacím.
- g) **Udržujte madla a úchopové plochy suché, čisté a zbavené oleje a mastnoty.** Kluzká madla a úchopové plochy neumožňují bezpečné ovládání a kontrolu nad elektrickým nářadím v nepředvídatelných situacích.

5. Servis

- a) **Přístroj svěťte k opravě jen kvalifikovaným odborníkům a s použitím originálních náhradních dílů.** Takto je zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost přístroje.
- b) **V případě poškození kabelu síťového připojení přístroje musí být kabel vyměněn výrobcem nebo servisem pro zákazníky či jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení zdraví.**

3. Bezpečnostní pokyny pro stříkáci pistole

- **Pozor!** Používejte ochranu dýchacího ústrojí: Mlh z barvy a výpary rozpouštědla jsou zdraví škodlivé. Pracujte jen v dobře větraných prostorách nebo s použitím nuceného větrání. Doporučuje se nošení pracovního oděvu, ochranných brýlí, chráničů sluchu a rukavic.



Pozor! Nebezpečí zranění! Rozprašovací paprsek nikdy nesměřujte proti osobám nebo zvířatům.



Zásuvky a vypínače bezpodmínečně zakryjte lepicí páskou. Nebezpečí úderu elektrickým proudem z důvodu vnikajícího postříkovaného materiálu!



Pozor! Přístroj nikdy neprovozujte s poškozeným nebo chybějícím těsněním trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem. Vždy před použitím zkontrolujte těsnění trysky a převlečnou matici dostatečně utáhněte.

- Stříkácí pistole nesmí být používány k nástřiku hořlavých látek.
- Stříkácí pistole nesmí být čištěny s použitím hořlavých rozpouštědel.
- Dejte pozor na nebezpečí, které může pocházet od nastříkované látky a řiďte se rovněž popisem na obalu nebo postupujte dle pokynů výrobce dané látky.
- V žádném případě nenastříkujte látky, jejichž nebezpečnost není známa.
- V provozovnách, které podléhají ustanovením o bezpečnosti proti výbuchu, nesmí být stříkácí pistole používány.
- Aby se při stříkacích pracích vyloučilo nebezpečí výbuchu, musí být zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání.
- V okolí místa, kde se provádí stříkání, se nesmí nacházet žádné zdroje vznícení např. otevřený oheň, hořící cigarety, jiskření, žhavé dráty a horké plochy.
- Dbejte na to, aby do přístroje nebyly nasávány výpary rozpouštědla. Nestříkejte na přístroj!
- Stříkácí pistole není hračka. Proto nenechávejte s přístrojem manipulovat děti nebo si s ním hrát.
- Před jakoukoli prací na stříkácí pistoli vytáhněte síťovou vidlici ze síťové zásuvky.
- Zakryjte plochy, které **nemají** být nastříkány. Při práci dejte pozor na to, že mlha z barvy může být např. působením větru odnášena do velkých vzdáleností a způsobit tam škody.
- Přístroj se smí používat jen s funkčním ventilem. **Jestliže barva vystupuje do vzduchové hadice (obr. 1, 17), přístroj dále nepoužívejte!**
Demontujte vzduchovou hadici, ventil a membránu, vyčistěte a případně vyměňte membránu.
- Stříkácí pistoli nepokládejte.

Při použití originálního příslušenství a náhradních dílů WAGNER máte zaručeno, že jsou splněny všechny bezpečnostní předpisy.

4. Popis/ Rozsah dodávky

Popis / Rozsah dodávky (obr. 1)	
1) Vzduchová clona	2) Tryska
3) Přesuvná matice	4) Nastavení šířky rozprašovaného proudu
5) Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray	6) Ovládací rukojeť
7) Regulace množství materiálu	8) Držadlo pistole
9) Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO	10) Přenášecí držadlo
11) Regulace množství vzduchu	12) Vzduchová hadice
13) Víko přihrádky vzduchového filtru	14) Držák pistole
15) Nádobka (800 ml)	16) Ventil
17) Vzduchová hadice	18) Závěsný pás
19) Stříkací nástavec Gravity	20) Míchací tyčinka
21) Plnicí nálevka (2 ks)	22) Nádobka 150 ml (Stříkací nástavec Gravity)
23) Náhradní těsnění trysky (Stříkací nástavec Gravity)*	24) Školící plakát (bez zobrazení)
25) Návod k obsluze (bez zobrazení)	26) Mazací tuk (bez zobrazení)*

* Nachází se v nádobce, před uvedením do provozu ho vyjměte!

5. Oblast použití

Pomocí W690 lze zpracovat velký počet postříkových látek.

V závislosti na postříkové látce se musí použít jiná stříkací násada.

Nátěrové hmoty vhodné ke zpracování	Stříkací nástavec
Nízkoviskózní postříkové látky: Nátěrové hmoty (emal) ředitelné rozpouštědlem a ředitelné vodou, lazury, základní nátěry a prostředky na ochranu dřeva.	Gravity  
Barva na vnitřní stěny (disperze a latexová barva)	Wall Extra I-Spray  

Nátěrové hmoty nevhodné ke zpracování

Materiály, které obsahují silné brousící částice, fasádové barvy, louhy a nátěrové barvy s obsahem kyselin. Hořlavé nanášené látky

6. Příprava pracoviště (u barvy pro vnitřní stěny)



Zásuvky a vypínače bezpodmínečně zakryjte lepicí páskou. Nebezpečí úderu elektrickým proudem z důvodu vnikajícího postřikového materiálu!



Zakryjte všechny plochy a objekty, které se nemají postříkovat, příp. je odstraňte z pracovní oblasti.

Za škody rozstříkem (overspray) se nepřebírá žádné ručení.

U silikátových barev dochází při styku se skleněnými a keramickými plochami k jejich rozleptání! Všechny příslušné povrchy se proto bezpodmínečně musí úplně zakrýt.



Dbejte na kvalitu používané lepicí pásky.

Na tapety a natřené podklady nepoužívejte žádné velmi adhezní lepicí pásky, aby se zabránilo poškození při jejich odstraňování. Lepicí pásky odstraňujte pomalu a rovnoměrně, nikoliv trhavým pohybem. Plochy nechte oblepené pouze po nutnou dobu, aby se minimalizovaly možné zbytky. Respektujte rovněž pokyny a upozornění od výrobce lepicí pásky.

7. Příprava nátěrové hmoty

- Materiál v originální nádobě důkladně zamíchejte. V případě barvy na vnitřní stěny se doporučuje použití míchadla.



W690 byl vyvinutý pro zpracování všech běžných barev bez ředění. V případě hladkých podkladů a mimořádně hustých, gelových barev by se 10 % mělo zředit. Zředění může být potřebné i při příliš hrubém rozprašování nebo nedostatečném dodáváním množství navzdory maximálnímu nastavení. Podrobné informace o jednotlivých materiálech a o maximálně povoleném zředění naleznete na technickém datovém listu výrobce materiálu (k dispozici např. na internetu).



Stříkaným materiálem, který má minimálně pokojovou teplotu, se dosáhne lepšího výsledku postřiku

8. Uvedení do provozu

Před připojením k síti zkontrolujte, zda napětí sítě souhlasí s údajem uvedeným na výrobním štítku .

Přístroj odkládejte jen na rovnou a čistou plochu . Jinak může přístroj nasávat prach a pod .

1. Závěsný pás připojte k přístroji. (Obr. 2)
2. Namontujte vzduchovou hadici (obr. 3, a + b). Vzduchovou hadici pevně nasadte do přípojky přístroje a držadla pistole.

Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray

3. Odšroubujte nádobku od stříkací pistole.
4. Přizpůsobte výtlačnou trubku. (Obr. 4)
 Při správné poloze výtlačné trubky lze obsah nádobky vystříkat téměř beze zbytku.
 Při práci na ležatých objektech: Výtlačnou trubku otočte směrem dopředu. (Obr. 4A)
 Stříkací práce na objektech nad hlavou: Výtlačnou trubku otočte směrem dozadu. (Obr. 4 B)
5. Nádobku postavte na papírovou podložku a naplňte ji připravenou nátěrovou hmotou.
 Nádobku pevně přišroubujte ke stříkací pistoli.
6. Spojte k sobě přední a zadní díl pistole. (Obr. 5)

Stříkací nástavec Gravity

7. Vložte nádobu do těla pistole a zajistěte ji otočením bajonetovým uzávěrem. (Obr. 6)
8. Spojte k sobě přední a zadní díl pistole. (Obr. 5)
9. Pistoli odstavte se složenou nohou na rovné ploše.



Nádobu plňte pouze tehdy, když je připevněna k pistoli, jinak povlakovací materiál vytéká.


10. Připravený povlakový materiál vložte do nádoby.
11. Uzavřete nádobu víkem.
12. Hadice ventilu připevněte k víku nádoby a tělu pistole. (Obr. 7)



Přiložený školící plakát je ideální k obeznámení se s manipulací se stříkací pistolí. Po těchto prvních pokusech se stříkáním je účelné provést zkoušku na kartónu nebo na podobném podkladu, aby se stanovilo množství materiálu a vzduchu pro dosažení optimálního obrazu stříkání.

Podrobné informace o těchto nastaveních naleznete v následujících kapitolách 9-13.

9. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (Stříkací nástavec Gravity)

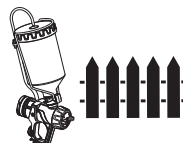

VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Nikdy během seřizování vzduchové clony nestlačujte ovládací rukojeť.

Při mírné uvolnění přesuvné matice (obr. 8, 1) otočte vzduchovou clonu (2) do polohy, která odpovídá požadovanému tvaru paprsku (viz šipka). Poté přesuvnou matici opět utáhněte.

Obr. 9 A = svislý plochý paprsek → pro vodorovné nanášení barvy


Obr. 9 B = vodorovný plochý paprsek → pro svislé nanášení barvy

Obr. 9 C = kruhový paprsek



pro kouty a hrany a rovněž pro špatně

10. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray)

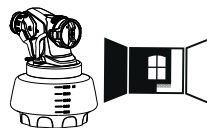


VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Nikdy během seřizování vzduchové clony nestlačujte ovládací rukojeť.

Otáčením vzduchovou clonu (obr. 10, 1) lze nastavit 2 různé formy rozprašování.


Obr. 11 A = svislý plochý paprsek → pro vodorovné plochy

Obr. 11 B = vodorovný plochý paprsek → pro svislé plochy

Červenou nastavovací pákou lze dodatečně přepínat mezi širokým (▷) a úzkým (▷) rozprachem.

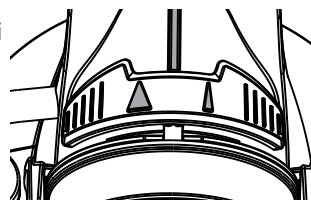

11. Seřízení množství materiálu (Stříkací nástavec Gravity) (obr. 12)

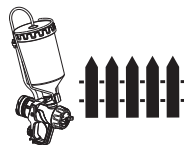


Množství materiálu se nastavuje otáčením regulátoru na ovládací rukojeti pistole.

menší množství materiálu → otáčejte proti směru hodinových ručiček (-)

větší množství materiálu → otáčejte ve směru hodinových ručiček (+)

12. Seřízení množství materiálu (Stříkací nástavec Wall Extra I-Spray)

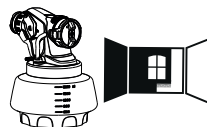

Množství materiálu lze nastavit otočením regulátoru množství materiálu (obr. 13, 1) postupně od 1 (minimum) po 12 (maximum).

13. Seřízení množství vzduchu (obr. 14)

V závislosti na viskozitě (tekutosti) stříkaného materiálu a vlastnostech nastříkávaného předmětu může být vhodné změnit množství vzduchu. Velmi řídké materiály, např. vodní lazury, nemusí být rozprašovány s maximálním množstvím vzduchu. Zde doporučujeme

snížit množství vzduchu a tím minimalizovat vytváření mlhy.

- | | | |
|-------------------|---|------------------------|
| - otočení doprava | → | menší množství vzduchu |
| + otočení doleva | → | větší množství vzduchu |

14. Technika nástřiku



Výsledek stříkání rozhodujícím způsobem ovlivňuje to, jak hladký a čistý je povrch před stříkáním. Plochy proto dobře připravte a udržujte bez prachu.

- Nestříkané plochy zakryjte.



Důležité: Začněte na kraji stříkané plochy. Nejdříve začněte stříkacím pohybem a následně stiskněte spouštěcí rukojeť. Zabraňte přerušení na stříkané ploše.

- Pohyb při stříkání by neměl vycházet ze zápěstí, nýbrž z celého ramena. Takto je při stříkání zaručena stále stejná vzdálenost mezi stříkací pistolí a povrchem předmětu. Zvolte vzdálenost 5 - 15 cm podle požadované šířky stříkaného paprsku. Při zpracování barvy na vnitřní stěny by měla vzdálenost dosahovat cca 20 - 30 cm (cca délka jedné metly).

Obr. 15 A/ 15 B: SPRÁVNĚ rovnoměrná vzdálenost od objektu

Obr. 15 C: NESPRÁVNĚ nerovnoměrná vzdálenost od objektu vyvolává nerovnoměrné pokrytí



Pokud barva špatně kryje nebo je podklad velmi savý, stříkejte "do kříže" (obr. 16).




Barvu na vnitřní stěny s výraznými barevnými odstíny nanášejte minimálně dvakrát (první vrstvu barvy nechte nejdříve uschnout). Tím se dosáhne krycí vrstva nátěru.

15. Ukončení práce a čištění

Odborné čištění je předpokladem řádného provozu přístroje pro nanášení barvy nebo nátěru. Při nesprávném nebo neodborném čištění nepřebíráme nároky na plnění ze záruky. Při zpracování dvousložkových laků je nutno přístroj ihned vyčistit.

1. Vytáhněte síťovou vidlici. Při dlouhých pauzách a po ukončení práce odvzdušne te nádobku. To lze provést krátkým odšroubováním a následujícím uzavřením nádobky nebo stisknutím ovládací rukojeti a vypuštěním barvy do originální nádoby.
2. Rozeberte pistolí. Háky (obr. 5) mírně stlačte dolů. Přední a zadní část pistole otočte proti sobě a odmontujte je.

16. Čištění stříkacího nástavce Wall Extra I-Spray

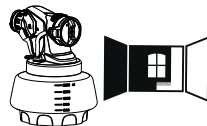

1. Odšroubujte nádobku. Zbylý materiál přelijte zpět do obalu s materiálem.
2. Vytáhnete výtlačnou trubku s tesněním nádobky. Vyčistěte odvodušňovací otvor (obr. 17, A).

POZOR! K čištění těsnění, membrány a otvorů trysek nebo vzduchových otvorů stříkací pistole nikdy nepoužívejte špičaté kovové předměty. Ventilační hadice a membrána jsou jen podmíněčně odolné proti rozpouštědlům. Nepokládejte je do rozpouštědla, jen je utřete.



3. **Přístroj se smí používat jen s neporušenou membránou (obr. 18, C).** Pokud barva vnikne do ventilační hadice, membránu zkontrolujte a vyčistěte (viz kapitola údržby).
4. Demontáž si usnadníte nastavením vzduchové špičky (obr. 19, 1) do svislé polohy a jejím odstraněním.
5. Odšroubujte převlečné matici (obr. 19, 2). Vzduchovou clonu (1) a trysku (3) očistěte štětcem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.



Pozor! Neodstraňujte z trysky nikdy červené těsnění trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem.

Sestavení



Pozor! Přístroj nikdy neprovozujte s poškozeným nebo chybějícím těsněním trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem.

1. Zkontrolujte těsnění trysky (obr. 20, 4) na trysce.
2. Převlečnou matici (obr. 21, 2) našroubujte na těleso pistole a dobře dotáhněte.




Převlečnou matici (obr. 21, 2) zcela dotáhněte, aby do přístroje nemohla vniknout žádná barva.

3. Vzduchovou špičku (obr. 22, 1) zaklapněte na převlečnou matici. **Zkontrolujte, zda vzduchový uzávěr na obou stranách plně zapadl. (Obr. 23, 1)**
4. Tesnění nádobky nasadte zesponu na výtlačnou trubku a posunte až k osazení. Pritom mirne otácejte tesněním nádobky.
5. Výtlačnou trubku s tesněním nádobky zasunte do telesa pistole.

Aby byla montáž pistole jednodušší, po čištění naneste na Okroužek na prednim dila pistole (obr. 28, 3) hrubou vrstvu mazacího tuku (je priložený).

17. Čištění stříkacího nástavce Gravity

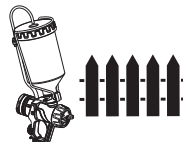

1. Odšroubujte víko nádoby a vraťte zbývajcí povlakový materiál do původní nádoby.
POZOR! K čištění těsnění, membrány a otvorů trysek nebo vzduchových otvorů stříkací pistole nikdy nepoužívejte špičaté kovové předměty.
Ventilační hadice a membrána jsou jen podmíněčně odolné proti rozpouštědlům. Nepokládejte je do rozpouštědla, jen je utřete.
2. **Přístroj se smí používat jen s neporušenou membránou (obr. 18, D).** Pokud barva vnikne do ventilační hadice, membránu zkontrolujte a vyčistěte (viz kapitola údržby).
3. Odšroubujte přesuvnou matici (obr. 24, 1), sejměte vzduchovou clonu (2) a trysku (3). Vzduchovou clonu, těsnění trysky a trysku očistěte štětcem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.
4. Vnější povrch stříkací pistole a nádobky očistěte hadrem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.

Sestavení



Pozor! Přístroj nikdy neprovozujte s poškozeným nebo chybějícím těsněním trysky. V případě chybějícího nebo poškozeného těsnění trysky může kapalina proniknout do přístroje a zvýšit tak riziko zásahu elektrickým proudem.

1. Těsnění trysky (obr. 25, 4) posunout přes jehlu (5), drážka (štěrbina) při tom musí ukazovat směrem k Vám.
2. Trysku (obr. 25, 3) nasadte na těleso pistole a otáčením vyhledejte správnou polohu.
3. Nasadte vzduchovou clonu (obr. 24, 2) na trysku (3) a utáhněte pomocí přesuvné matice (1).
4. Těsnění nádobky nasadte zespodu na výtlačnou trubku a posuňte až k osazení. Přitom mírně otáčejte těsněním nádobky.
5. Výtlačnou trubku s těsněním nádobky zasuněte do tělesa pistole.

Aby byla montáž pistole jednodušší, po čištění naneste na Okroužek na předním dílu pistole (obr. 27, 5) hrubou vrstvu mazacího tuku (je přiložený).

18. Údržba

Vzduchového filtru



Pozor! S přístrojem nikdy nepracujte bez vzduchového filtru, mohlo by dojít knasát nečistoty a k ovlivněn provozu přístroje. Po každém použití zkontrolujte znečištění vzduchového filtru. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku.

V závislosti na znečištění proveďte výměnu vzduchových filtrů. Vytáhněte síťovou vidlici. (obr. 26, A). Vyměňte oba vzduchové filtry (obr. 26, B). Víko přihrádky vzduchového filtru opět uzavřete.

Vzduchová hadice/Ventil (Stříkácí nástavec Wall Extra I-Spray)

- Vzduchovou hadici (obr. 18, A) vytáhněte nahoru z telesa pistole. Našroubujte viko ventilu (B). Vyjmete membránu (C). Všechny díly pečlivě vyčistěte nebo při poškození vyměňte.
- Membránu (obr. 18, C) nasadte kolíkem nahoru na spodní díl ventilu. Viz označení na tělese pistole.
- Viko ventilu (obr. 18, B) opatrně nasadte a přišroubujte.
- Vzduchovou hadici (obr. 18, A) nasadte na viko ventilu a na vsuvku na tělese pistole.

Vzduchová hadice/Ventil (Stříkácí nástavec Gravity)

- Vyjměte hadici, rozdělte ji a odstraňte membránu (obr. 18, D).
- Všechny díly pečlivě vyčistěte nebo při poškození vyměňte.
- Při složení vložte membránu (obr. 18, D) čepem dolů.

19. Seznam náhradních dílů

Seznam náhradních dílů: Stříkácí nástavec Gravity (obr. 27)

Poz.	Název	Objednací číslo
	Stříkácí nástavec Gravity s nádobkou (600 ml a 150 ml)	2412884
1	Přesuvná matice	2410212
2	Vzduchová clona	2362877
3	Tryska	2361238
4	Těsnění	0417706
5	O-kroužek, stříkácí nástavec	2362875
6	Větrací hadice s ventilem	2410217
7	Nádobka (600 ml) s víkem	2410208
8	Nádobka (600 ml) s víkem	2410210

Seznam náhradních dílů: Stříkáč nástavec Wall Extra I-Spray (obr. 28)

Poz.	Název	Objednací číslo
	Stříkáč nástavec Wall Extra I-Spray s nádobkou 1800 ml	2361 749
1	Vzduchová clona	2382 753
2	Přesuvná matice s tryska	2382 751
3	O-kroužek, stříkáč nástavec	2362 875
4	Vzduchová hadice, víko ventilu, membrána	2382 754
5	Výtlačná trubka	2389 021
6	Těsnění nádoby	2389 023
7	Nádoba (1800 ml) s víkem (pouze pro stříkáč nástavec Wall Extra I-Spray)	2304 025

Seznam náhradních dílů: W690 (obr. 29)

Poz.	Název	Objednací číslo
1	Závěsný pás	2322 299
2	Držadlo pistole	2362 879
3	Vzduchová hadice	2362 880
4	Víko přihrádky vzduchového filtru (doprava a doleva)	2316 052
5	Vzduchový filtr (2 ks)	2318 585
6	Míchací tyčinka	2304 419
7	Plnicí nálevka (3 ks)	2304 028
	Mazací tuk	2315 539

20. Příslušenství

CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje díky dalším stříkáčím nástavcům a příslušenství správný nástroj pro každou práci.

Další informace o paletě produktů WAGNER v oblasti renovace najdete na adrese www.wagner-group.com

21. Ochrana Životního prostředí



Nářadí včetně příslušenství a obalu by se mělo odevzdat k ekologické recyklaci. Při likvidaci nedávejte přístroj do domovního odpadu. Podporujte životní prostředí a přineste Váš přístroj do místního sběrného místa určeného pro likvidaci přístrojů nebo se vyptejte v odborném obchodě.

Zbytky barev a rozpouštědla se nesmějí vylévat do kanalizace, odtokového systému, ani do domovního odpadu. Musejí se zlikvidovat zvláště jako nebezpečný odpad. Řiďte se přitom pokyny uvedenými na obalech výrobků.

22. Důležité upozornění související se zárukou na produkt!

Podle nařízení EU odpovídá výrobce za vady svého výrobku neomezeně pouze v případě, že veškeré díly pocházejí od tohoto výrobce nebo byly tímto schváleny, zařízení byla správně a odborně namontována a jsou správným způsobem provozována. V případě použití cizího příslušenství a náhradních dílů může dojít k úplnému nebo částečnému zániku odpovědnosti, vede-li použití cizího příslušenství nebo náhradních dílů k vadám výrobku.

23. Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Náprava
Z trysky nevychází žádná náterová hmota	• Tryska je ucpána • Příliš malé množství materiálu • Nevytváří se tlak v nádobce • Nádobka je prázdná • Výtlačná trubka je ucpaná • Odvzdušňovací otvor ucpána (obr. 17 A)	→ Vyčistěte → Zvyšte množství materiálu → Utáhněte nádobku → Doplněte → Vyčistěte → Vyčistěte
Náterová hmota odkapává z trysky	• Nános náterové hmoty na vzduchové cloně, trysce nebo jehle • Tryska je uvolněná • Těsnění trysky je opotřebováno • Tryska je opotřebována	→ Vyčistěte. → Utáhněte přesuvnou matici → Vyměňte → Vyměňte
Příliš hrubé rozprašování	• Množství materiálu je příliš velké • Tryska je znečištěná • Špatně namontovaný vzduchový uzávěr • Náterová hmota je příliš hustá • Vytváří se příliš nízký tlak v nádobce • Vzduchový filtr je silně znečištěn • Příliš nízké množství vzduchu	→ Snížení množství materiálu → Vyčistěte → Správně zapadlý vzduchový uzávěr (obr. 23, 1) → Dále rozředit → Utáhněte nádobku → Utáhněte nádobku → Vyměňte → Regulaci množství vzduchu otočte doleva (+)

Porucha	Příčina	Náprava
Stříkaný paprsek pulzuje	• Nátěrová hmota v nádobce dochází • Těsnění trsky je opotřebováno • Vzduchový filtr je silně znečištěn	→ Doplňte → Vyměňte → Vyměňte
Nátěrová hmota tvoří záclony	• Naneseno příliš mnoho nátěrové hmoty	→ Snížení množství materiálu
Přílišné množství mlhy z nátěrové hmoty (overspray)	• Vzdálenost od stříkaného předmětu je příliš velká • Naneseno příliš mnoho nátěrové hmoty • Příliš velké množství vzduchu	→ Zmenšete vzdálenost stříkání → Snížení množství materiálu → Regulaci množství vzduchu otočte doprava (-)
Barva ve vzduchové hadici	• Membrána je znečištěna • Membrána je vadná	→ Vyčistěte membránu → Vyměňte membránu
Špatná krycí schopnost na stěně	• Příliš studený stříkaný materiál • Velmi savý podklad nebo barva se špatnou krycí schopností • Příliš velká vzdálenost	→ Stříkaný materiál by měl mít zpočátku pokojovou teplotu → Stříkejte do kříže (obr. 16) → Blíže k objektu

24. Technické údaje

Technické údaje	
Max. viskozita:	
Barva na vnitřní stěny	4000 mPas
Laky, lazury a mnoho dalších	60 DIN-s
Max. dodávané množství:	
Barva na vnitřní stěny	400 ml/min
Laky, lazury a mnoho dalších	150 ml/min
Napětí	230 V~, 50 Hz
Příkon	630 W
Dvojitá izolace	☐
Hladina akustického tlaku*	79 dB (A) Kolísavost K = 4 dB
Akustický výkon*	92 dB (A); Kolísavost K = 4 dB
Úroveň vibrací*	< 2,5 m/s ²
Délka vzduchové hadice	3,5 m
Hmotnost	cca 3,3 kg

* Měřeno podle 60745-1

Informace o hladině vibrací

Uvedená hladina vibrací byla naměřená podle normované zkušební metody a může se použít k porovnání různého elektrického nářadí.

Hodnota hladiny vibrací se používá i pro úvodní odhad zatížení vibracemi.

Pozor! Emisní hodnota vibrací se během skutečného používání elektrického nářadí může lišit od uvedené hodnoty v závislosti na druhu a způsobu, jakým se elektrické nářadí používá. Je nutné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhující osoby, které se zakládají na odhadu přerušení během skutečných podmínek při používání (přitom je třeba zohlednit všechny podíly provozního cyklu, například doby, během nichž je elektrické nářadí vypnuté, a takové doby, během nichž je sice zapnuté, ale běží bez zátěže).

3+1 roky záruka

Platnost záruky je 3 roky, počítáno ode dne nákupu (datum na pokladni stvrzence). Záruka se prodlužuje o dalších 12 měsíců, pokud je zařízení do 4 týdnů od zakoupení zaregistrováno na internetových stránkách www.wagner-group.com/3plus1. Registrace je možná pouze tehdy, jestliže kupující prohlásí, že souhlasí s uložením svých údajů, které při registraci uvede. Záruka zahrnuje a je omezena na bezplatné odstranění nedostatků, které prokazatelně souvisí s použitím závadných materiálů při výrobě nebo s montážní chybou, nebo na bezplatnou výměnu vadných částí. Použití nebo uvedení do provozu, stejně jako svépomocně prováděná montáž nebo opravy, při nichž není postupováno v souladu s našim návodem k obsluze, vylučují nárok na záruku. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny dily podléhající opotřebení. Ze záruky je rovněž vyloučeno použití pro živnostenské podnikání. Vyhrazujeme si výslovné právo na plnění ze záruky. Záruka zaniká, jestliže byl přístroj otevířen jinými osobami než servisním personálem firmy WAGNER. Na poškození při přepravě, pracích na údržbě a rovněž poškození a poruchy vzniklé v důsledku nedostatečné údržby se záruky rovněž nevztahují. Jako doklad o nabytí přístroje musí být při uplatnění nároku na plnění ze záruky předložen originál dokladu o nákupu. Pokud to zákon umožňuje, vylučujeme záruku za jakékoli zranění osob, poškození věci a následných škod, zejména tehdy, jestliže je přístroj používán jinak než pro účely stanovené v návodu k obsluze, není uváděn do provozu podle našeho návodu k obsluze, nebo je neodborně svépomocně upravován nebo udržován. Práce na opravách nebo údržbě, při nichž bude postupováno tak jak je uváděno v tomto návodu k obsluze, si vyhrazujeme provádět v podniku. V případě záruční nebo pozáruční opravy se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj koupili.

EU prohlášení o shodě

Prohlašujeme na naši odpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím příslušným podmínkám:

2006/42/ES, 2014/30/EU, 2011/65/EU, 2012/19/EU

Příbuzné harmonizované normy:

EN 60745-1, EN 50580, EN 62233, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

EU prohlášení o shodě je přiloženo k produktu. V případě potřeby je možné ho znovu objednat pod objednacím číslem **2362407**.

D**J. WAGNER GMBH**

Otto-Lilienthal-Str. 18
88677 Markdorf
T +49 0180 - 55 92 46 37
F +49 075 44 -5 05 11 69

SK**E-CORECO SK S.R.O.**

Kráľovská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
T +42 1948882850
F +42 1313700077

CZ**E-CORECO S.R.O.**

Na Roudné 102
301 00 Plzeň
T +42 734 792 823
F +42 227 077 364

F**WAGNER FRANCE S.A.R.L.**

12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
T +33 0825 011 111
F +33 (0) 1 69 81 72 57

GB**WAGNER SPRAYTECH (UK) LTD**

Innovation Centre
Silverstone Park
Silverstone
Northants NN12 8GX
T +44 (0) 1327 368410

H**DINOCOOP KFT.**

Radvány u. 24.
1118 Budapest
T +36 1 3193064
F +36 1 3193066

DK**ORKLA HOUSE CARE DANMARK A/S**

Stationsvej 13
3550 Slangerup
Danmark
T +45 47 33 74 00
F +45 47 33 74 01

NOR**ORKLA HOUSE CARE NORGE AS**

Nedre Skøyen vei 26,
P.O. Box 423, Skøyen
0213 Oslo
T +47 22 54 40 19

PL**PUT WAGNER SERVICE**

ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
T +48/32/346 37 00
F +48/32/346 37 13

S**ORKLA HOUSE CARE AB**

Box 133
564 23 Bankeryd
Sweden
T +46(0)36 37 63 00

ROM**ROMIB S.R.L.**

str. Poligonului nr. 5 - 7
100070 Ploiesti, judet Prahova
T +40-344801240
F +40-344801239

CH**J. WAGNER AG**

Industriestraße 22
9450 Altstätten
T +41 71 - 7 57 22 11
F +41 71 - 7 57 23 23

E**P****MAKIMPORT
HERRAMIENTAS, S.L.**

C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
T 902 199 021 / 91 879 72 00
F 91 883 19 59

AUS**WAGNER SPRAYTECH
AUSTRALIA PTY. LTD.,**

14-16 Kevlar Close
Braeside, VIC 3195
T +61 9587 2000
F +61 9580 9120

I**FHC SRL**

Via Stazione 94,
26013 Crema (CR)
T 0373 204839
F 0373 204845