


WAGNER

2 roky
záruka

Překlad původního návodu k obsluze

**CLICK
&
PAINT**
TECHNOLOGY

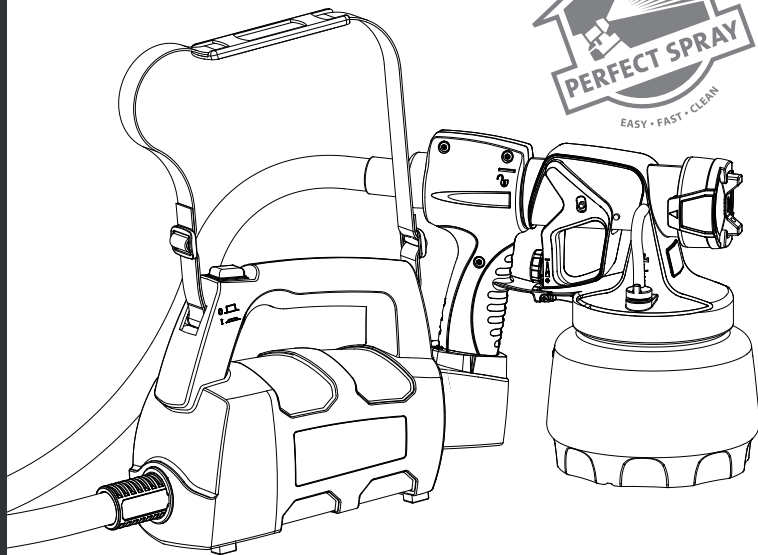


WallSprayer W 450 I-Spray




CZ




1







PŘEHLED




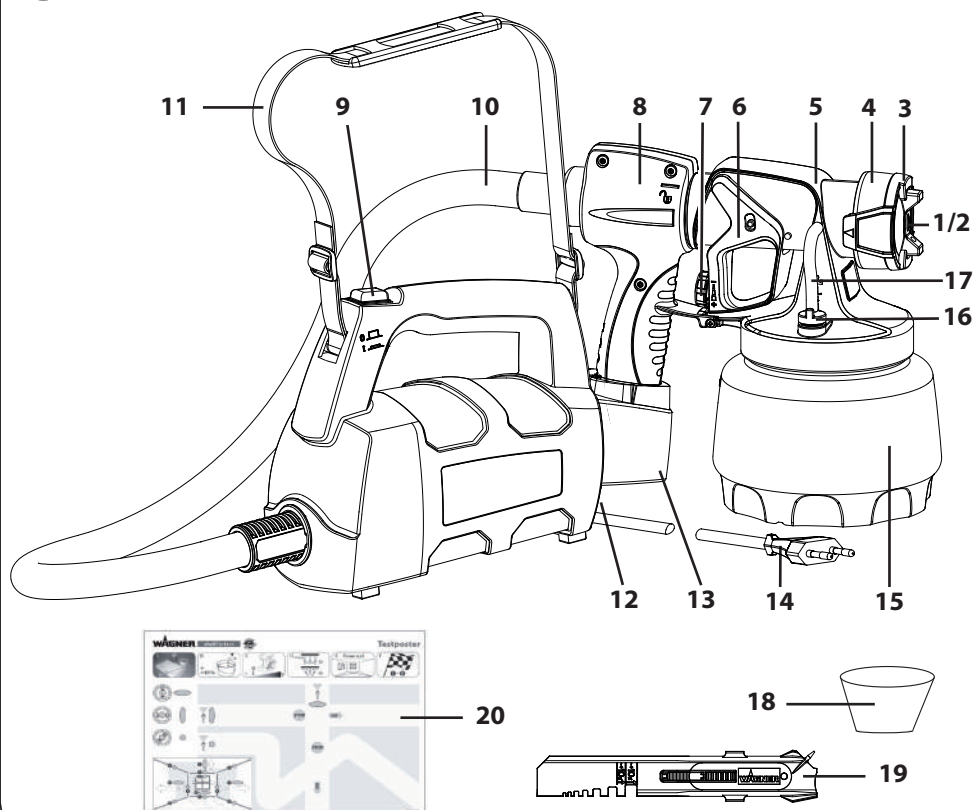





2

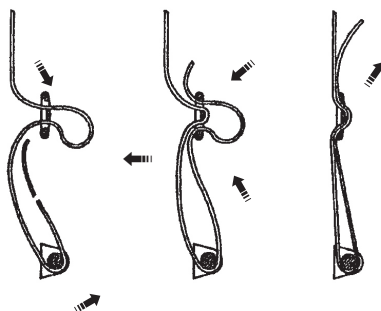

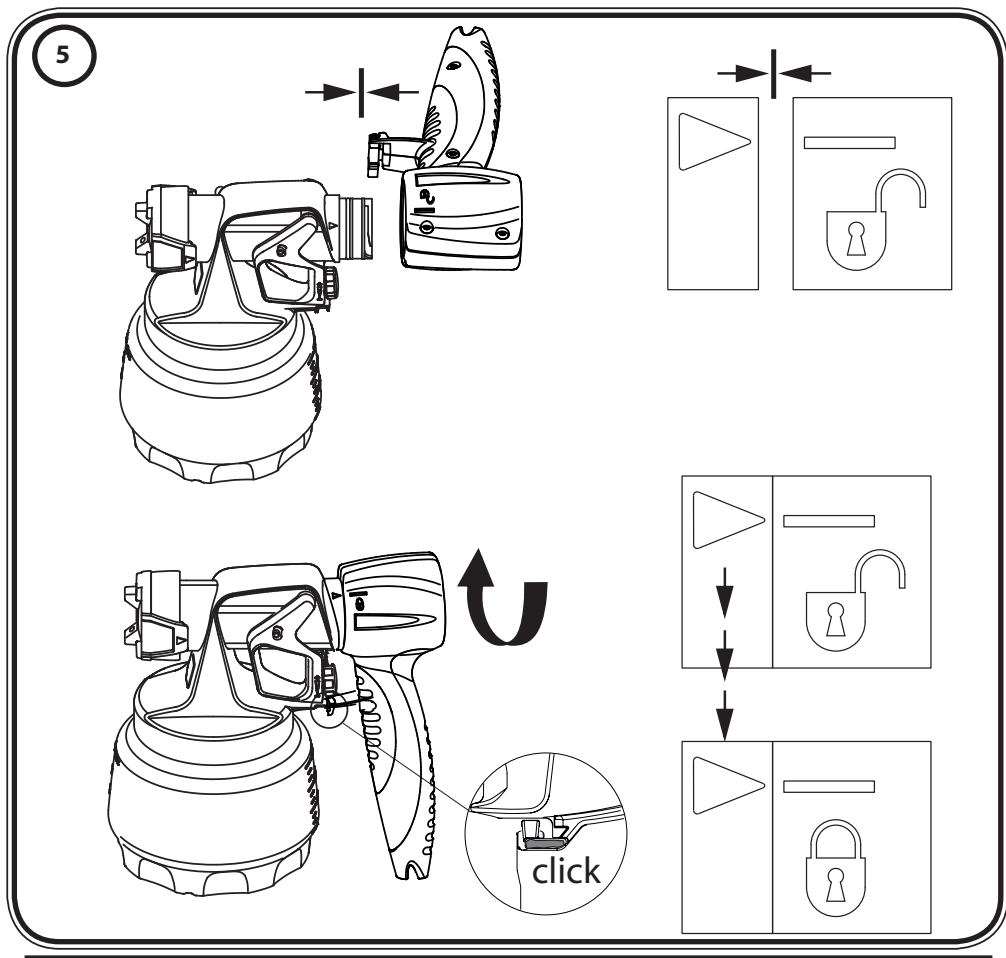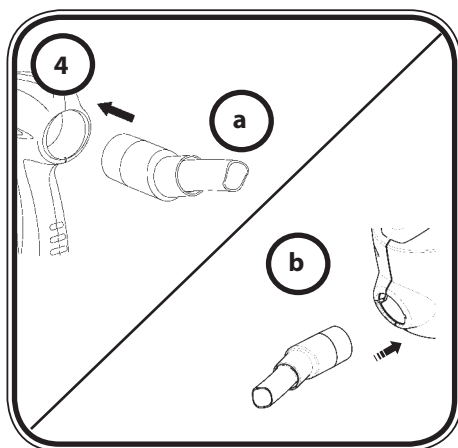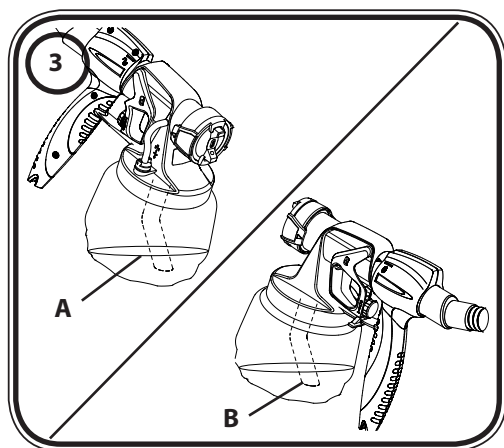

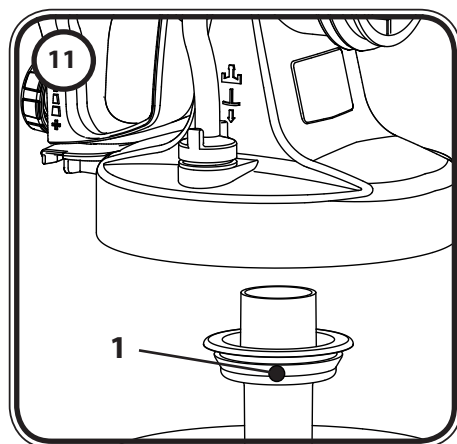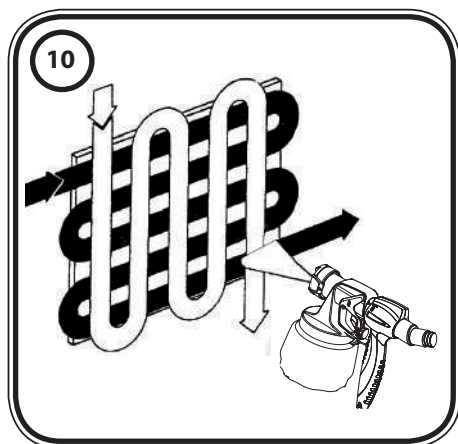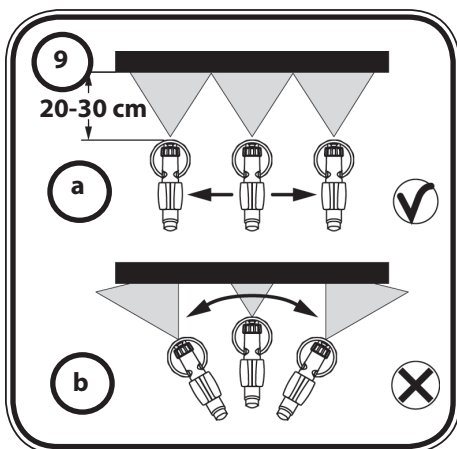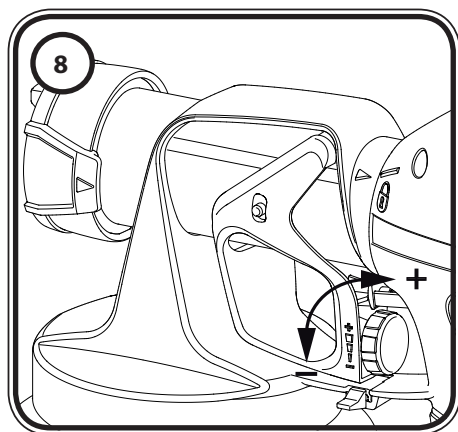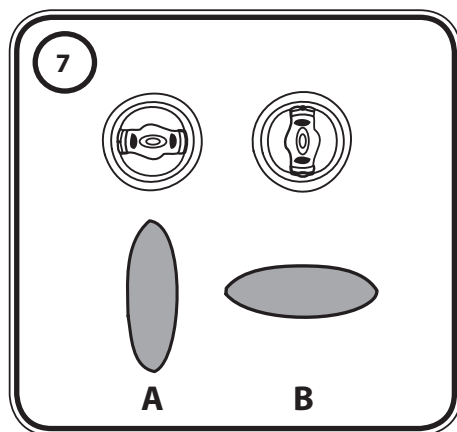
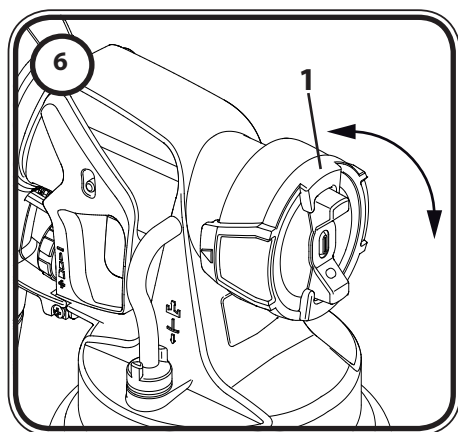


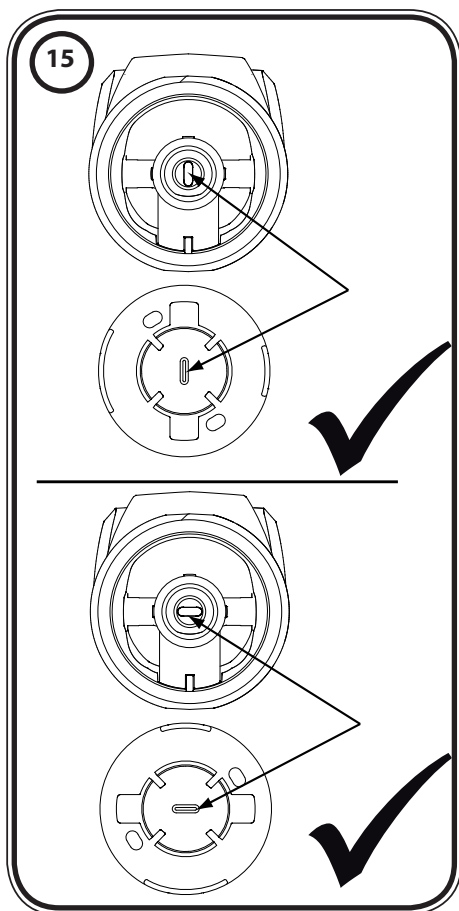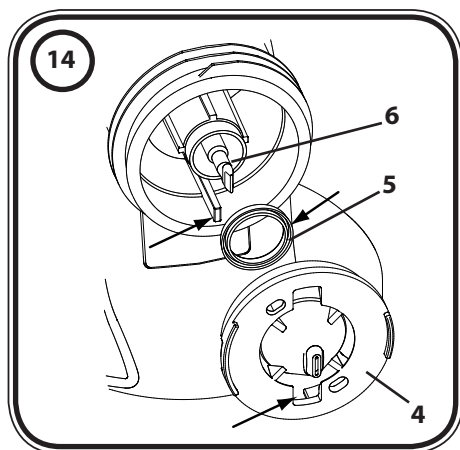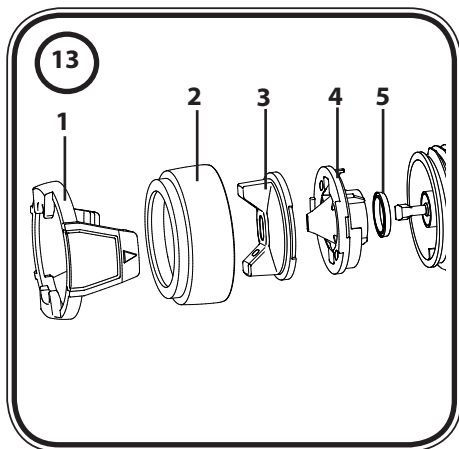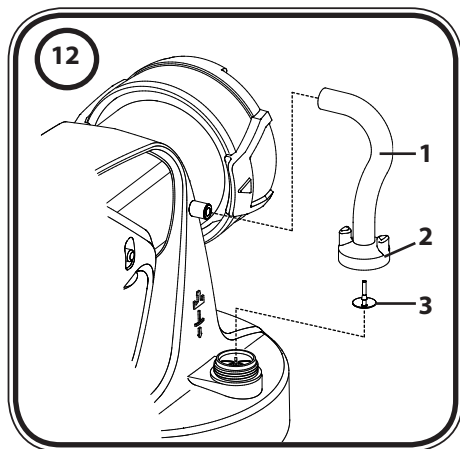

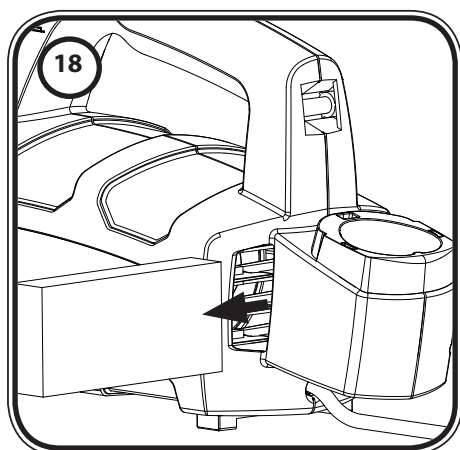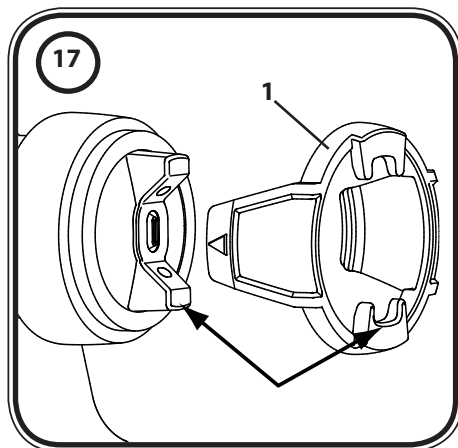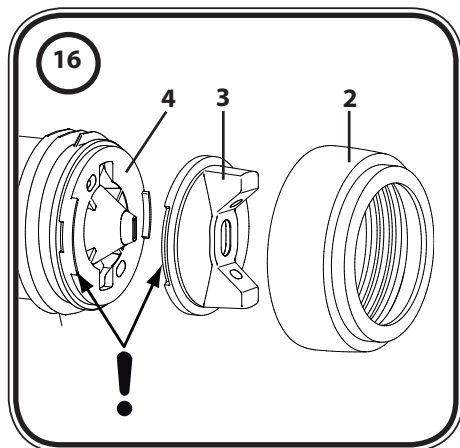

19

NÁHRADNÍ DÍLY

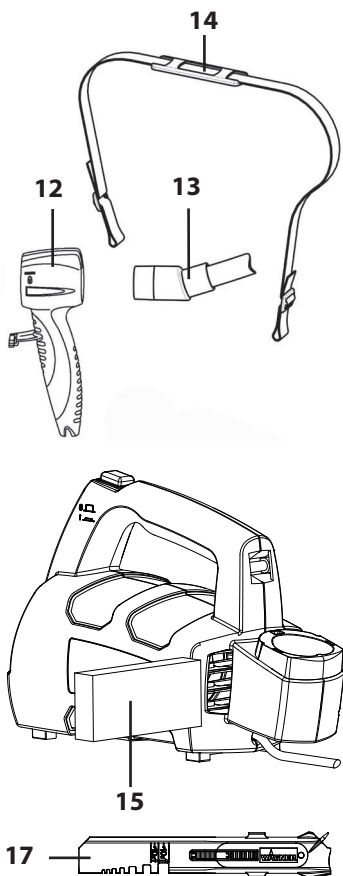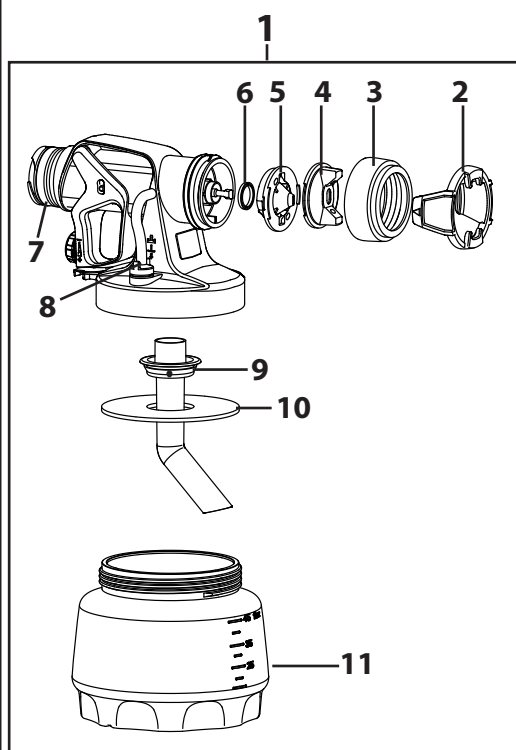

Obsah

1. Vysvětlení použitých symbolů	1
2. Všeobecné bezpečnostní pokyny	1
3. Bezpečnostní pokyny pro stříkací pistole	4
4. Popis/ Rozsah dodávky	5
5. Oblast použití	5
6. Nátěrové hmoty vhodné ke zpracování	5
7. Nátěrové hmoty nevhodné ke zpracování	6
8. Následující materiály lze zpracovat pouze s doplňkovým příslušenstvím	6
9. Příprava pracoviště	6
10. Příprava nátěrové hmoty	6
11. Uvedení do provozu	7
12. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (obr. 6)	7
13. Seřízení množství materiálu (obr. 8)	8
14. Technika nástřiku	8
15. Přerušování práce	8
16. Ukončení práce a čištění	9
17. Údržba	10
18. Seznam náhradních dílů	10
19. Příslušenství	11
20. Ochrana Životního prostředí	12
21. Důležité upozornění související se zárukou na produkt!	12
22. Odstraňování poruch	12
23. Technické údaje	14

DĚKUJEME VÁM ZA VAŠI DŮVĚRU

Blahopřejeme vám k zakoupení tohoto značkového výrobku od firmy Wagner a jsme přesvědčeni o tom, že vám přinese mnoho radosti.

Před uvedením do provozu si podrobně přečtěte návod na obsluhu a řiďte se bezpečnostními upozorněními. Návod na obsluhu důkladně uschovejte a přiložte ho k výrobku, pokud ho odevzdáte jiným osobám.

Máte-li nějaké otázky, podněty a přání, jsme vám k dispozici na telefonním čísle uvedeném na zadní straně nebo na e-mailové adrese info@aplikacebarev.cz.

1. Vysvětlení použitých symbolů

	Tento symbol upozorňuje na potenciální nebezpečí pro vás příp. váš přístroj. Pod tímto symbolem jsou uvedeny důležité informace, jak zabránit zranění a škodám na přístroji.
	Nebezpečí úderu elektrickým proudem
	Označuje tipy k použití a jiné obzvláště užitečné informace.
	Uređaji i pribori označeni sa ovim simbolom prikladni su za prerađivanje gustih materijala kao npr. boja za unutrašnje prostorije (disperzije i lateks boje). Ako jedan materijal ima ovaj logotip, onda je dobro prikladno za korištenje sa odgovarajućim uređajem.

2. Všeobecné bezpečnostní pokyny

Pozor!



Je třeba si přečíst veškeré pokyny. Zanedbání dále uvedených pokynů může vést k zasažení elektrickým proudem, požáru anebo k závažnému poranění. **Návod na obsluhu důkladně uschovejte a přiložte ho k výrobku, pokud ho odevzdáte jiným osobám.** Výraz "elektrické nářadí" používaný v následujícím textu se vztahuje na elektrické nářadí napájené ze sítě (se síťovým kabelem) a na elektrické nářadí napájené z akumulátorové baterie (bez síťového kabelu).

1. Bezpečnost na pracovišti

a) V pracovním prostoru udržujte pořádek a zajistěte dobré osvětlení.

Nepořádek nebo neosvětlené pracovní prostory mohou být zdrojem úrazů.

- b) S přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.
- c) S přístrojem nepracujte v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se nacházejí hořlavé tekutiny, plyny nebo prach.** Elektrické nářadí vytváří jiskry, které mohou zapálit prach nebo výpary.

2. Elektrická bezpečnost

- a) Připojovací vidlice přístroje musí odpovídat zásuvce. Vidlice se nesmí žádným způsobem upravovat.** Spolu s přístroji chráněnými zemněním nepoužívejte žádné přizpůsobovací adaptéry (vidlice). Originální vidlice a odpovídající zásuvka snižují riziko zasažení elektrickým proudem.
- b) Zabráňte dotyku těla s uzemněnými plochami, např. potrubím, topením, kamny a chladničkami.** Pokud je tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zasažení elektrickým proudem.
- c) Přístroj chraňte před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektrického přístroje zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- d) Nezneužívejte kabel k nošení přístroje, zavěšování ani k vytahování vidlice ze zásuvky. Kabel chraňte před teplem, olejem, ostrými hranami nebo pohybujícími se díly přístroje.** Poškozený nebo překroucený kabel zvyšuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- e) Používáte-li elektrické nářadí na volném prostranství, použijte jen takové prodlužovací kabely, které jsou vhodné také pro venkovní použití.** Použití vhodného prodlužovacího kabelu pro práci ve venkovním prostředí snižuje riziko zasažení elektrickým proudem.
- f) Je-li nezbytné používat zařízení ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Použití proudového chrániče zamezuje vzniku nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3. Bezpečnost osob

- a) Při práci s elektrickým nářadím buďte pozorní, soustředte se na prováděnou činnost a postupujte uvážlivě. Nepoužívejte přístroj, pokud jste unaveni nebo jste pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Okamžik nepozornosti při použití přístroje může vést k závažnému zranění.

- b) Používejte osobní ochranné pomůcky a stále noste ochranné brýle.** *Nošení osobních ochranných pomůcek jako je maska proti prachu, bezpečnostní neklouzavá obuv, ochranná přilba nebo chrániče sluchu, podle druhu a použití elektrického nářadí, snižuje riziko zranění.*
- c) Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Předtím, než zasunete vidlici do zásuvky se přesvědčte, že je spínač v poloze "VYPNUTO".** *Jestliže máte prst na spínači při přenášení přístroje nebo je k napájení připojován zapnutý přístroj, může dojít k nehodě.*
- d) Než přístroj zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo montážní klíče.** *Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčejícím se dílu přístroje, může způsobit zranění.*
- e) Při práci zaujměte stabilní postoj. Dbejte na bezpečný postoj a neustále udržujte rovnováhu.** *Takto můžete mít přístroj lépe pod kontrolou i v neočekávaných situacích.*
- f) Noste vhodný oděv. Nenoste volný oděv nebo šperky.** *Vlasy, oděv a rukavice udržujte mimo dosah pohyblivých dílů. Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými díly.*

4. Uvážlivé zacházení s elektrickým nářadím a jeho používání

- a) Nepřetěžujte přístroj. Pro daný druh práce použijte elektrické nářadí, které je k tomu určeno.** *S vhodným elektrickým nářadím budete v odpo vídajícím výkonovém rozsahu pracovat lépe a bezpečněji.*
- b) Elektrické nářadí nepoužívejte, pokud je jeho spínač vadný.** *Elektrické nářadí, které nelze zapnout nebo vypnout, je nebezpečné a musí být opraveno.*
- c) Před seřizováním přístroje, výměnou dílů příslušenství nebo před odložením přístroje vytáhněte vidlici ze zásuvky.** *Toto bezpečnostní opatření zabraňuje neočekávanému spuštění přístroje.*
- d) Nepoužívané elektrické nářadí uchovávejte mimo dosah dětí. Nedovolte, aby přístroj používaly osoby, které s ním nejsou obeznámeny nebo si nepřečetly tento návod.** *Elektrické nářadí je nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.*
- e) Pečlivě ošetřujte přístroj. Kontrolujte, zda pohyblivé díly přístroje bezvadně pracují a nepřichí se, zda některé díly nejsou zlomené nebo poškozené natolik, že to nepříznivě ovlivňuje funkci přístroje. Před použitím přístroje poškozené díly opravte.** *Příčinou řady nehod je špatně udržované elektrické nářadí.*

f) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje apod. používejte v souladu s těmito pokyny a jak je předepsáno pro tento speciální typ přístroje. Přitom berte v úvahu pracovní podmínky a prováděnou činnost. Použití elektrického nářadí pro účely jiné než pro které je určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5. Servis

- a) Přístroj svěřte k opravě jen kvalifikovaným odborníkům a s použitím originálních náhradních dílů. Takto je zajištěno, že zůstane zachována bezpečnost přístroje.**
- b) V případě poškození kabelu síťového připojení přístroje musí být kabel vyměněn výrobcem nebo servisem pro zákazníky či jinou podobně kvalifikovanou osobou, aby nedošlo k ohrožení zdraví.**

3. Bezpečnostní pokyny pro stříkáci pistole

- **Pozor!** Používejte ochranu dýchacího ústrojí: Mlha z barvy a výpary rozpouštědla jsou zdraví škodlivé. Pracujte jen v dobře větraných prostorách nebo s použitím nuceného větrání. Doporučuje se nošení pracovního oděvu, ochranných brýlí, chráničů sluchu a rukavic.



POZOR! NEBEZPEČÍ ZRANĚNÍ!

Rozprašovací paprsek nikdy nesměřujte proti osobám nebo zvířatům.



Zásuvky a vypínače bezpodmínečně zakryjte lepicí páskou. Nebezpečí úderu elektrickým proudem z důvodu vnikajícího postřikového materiálu!

- Stříkáci pistole nesmí být používána k nástřiku hořlavých látek.
- Stříkáci pistole nesmí být čištěny s použitím hořlavých rozpouštědel.
- Dejte pozor na nebezpečí, které může pocházet od nastříkávané látky a řiďte se rovněž popisem na obalu nebo postupujte dle pokynů výrobce dané látky.
- V žádném případě nenastříkujte látky, jejichž nebezpečnost není známa.
- V provozovnách, které podléhají ustanovením o bezpečnosti proti výbuchu, nesmí být stříkáci pistole používány.
- Aby se při stříkacích pracích vyloučilo nebezpečí výbuchu, musí být zajištěno dostatečné přirozené nebo nucené větrání.
- V okolí místa, kde se provádí stříkání, se nesmí nacházet žádné zdroje vznícení např. otevřený oheň, hořící cigarety, jiskření, žhavé dráty a horké plochy.
- Dbejte na to, aby do přístroje nebyly nasávány výpary rozpouštědla. Nestříkejte na přístroj!
- Stříkáci pistole není hračka. Proto nenechávejte s přístrojem manipulovat děti nebo si s ním hrát.
- Před jakoukoli prací na stříkáci pistolí vytáhněte vidlici ze síťové zásuvky.

- Zakryjte plochy, které **nemají být** nastříkány. Při práci dejte pozor na to, že mlha z barvy může být např. působením větru odnášena do velkých vzdáleností a způsobit tam škody.
- Přístroj se smí používat jen s funkčním ventilem. **Jestliže barva vystupuje do vzduchové hadice (obr. 1, 17), přístroj dále nepoužívejte!** Demontujte vzduchovou hadici, ventil a membránu, vyčistěte a případně vyměňte membránu.
- **Stříkáci pistoli nepokládejte.**
- Přístroj je vybaven tepelnou pojistkou, která přístroj při přehřátí vypne. V tom případě vypněte přístroj, vytáhněte síťovou vidlici a přístroj nechejte alespoň po dobu 30 minut vychladnout. Odstraňte příčinu přehřátí, např. zalomenou hadici, znečištěný vzduchový filtr, zakryté štěrby pro nasávání vzduchu.

Při použití originálního příslušenství a náhradních dílů WAGNER je zaručeno splnění všech bezpečnostních předpisů.

4. Popis/ Rozsah dodávky

Popis / Rozsah dodávky (obr. 1)	
1 Vzduchová clona	2 Tryska
3 Stavěcí kroužek postřikovacího paprsku	4 Přesuvná matice
5 Stříkáci nástavec WallSprayer I-Spray	6 Ovládací rukojeť
7 Regulace množství materiálu	8 Držadlo pistole
9 Vzduchová hadice	10 Spínač ZAPNUTO/VYPNUTO
11 Závěsný pás	12 Vzduchový filtr
13 Držák stříkáci pistole	14 Síťový kabel
15 Nádobka	16 Ventil
17 Vzduchová hadice	18 Plnicí nálevka
19 Míchací tyčinka	20 Školící plakát
Náhradní těsnění trysky *	Mazací tuk*

* Nachází se v nádobce, před uvedením do provozu ho vyjměte!

5. Oblast použití

WallSprayer W 450 byl vyvinutý speciálně k nanášení barev na vnitřní stěny. Ke zpracování řídkých materiálů jako jsou laky, lazury atd. je třeba používat speciální stříkáci nástavce. Uvádí se v bodě "Příslušenství".

6. Nátěrové hmoty vhodné ke zpracování

Barva na vnitřní stěny (disperze a latexová barva)

7. Nátěrové hmoty nevhodné ke zpracování

Materiály, které obsahují silně brousící částice, fasádové barvy, louhy a nátěrové barvy s obsahem kyselin.

Hořlavé nanášené látky.

8. Následující materiály lze zpracovat pouze s doplňkovým příslušenstvím

Laky (emaily) ředitelné rozpouštědlem a ředitelné vodou, lazury, základní nátěry, dvousložkové emaily (emaily), průsvitné smyaty, krycí nátěry pro vozidla, mořidla a prostředky na ochranu dřeva.

9. Příprava pracoviště



Zásuvky a vypínače bezpodmínečně zakryjte lepicí páskou. Nebezpečí úderu elektrickým proudem z důvodu vnikajícího postřikového materiálu!



Zakryjte všechny plochy a objekty, které se nemají postřikovat, příp. je odstraňte z pracovní oblasti.

Za škody rozstříkem (overspray) se nepřebírá žádné ručení.

U silikátových barev dochází při styku se skleněnými a keramickými plochami k jejich rozleptání! Všechny příslušné povrchy se proto bezpodmínečně musí úplně zakrýt.



Dbejte na kvalitu používané lepicí pásky.

Na tapety a natřené podklady nepoužívejte žádné velmi adhezni lepicí pásky, aby se zabránilo poškození při jejich odstraňování. Lepicí pásky odstraňujte pomalu a rovnoměrně, nikoliv trhavým pohybem. Plochy nechte oblepené pouze po nutnou dobu, aby se minimalizovaly možné zbytky. Respektujte rovněž pokyny a upozornění od výrobce lepicí pásky.

10. Příprava nátěrové hmoty



Stříkaným materiálem, který má minimálně pokojovou teplotu (např. zředěný s teplou vodou), se dosáhne lepšího výsledku postřiku.

Pozor! Stříkaný materiál neohřívejte nad 40°C.

Pomocí přiloženého stříkacího nástavce lze barvy na vnitřní stěny rozstříkovat bez zředění nebo jen s nepatrným zředěním. Podrobné informace najdete v technickém datovém listu výrobce barvy (→ stáhněte z Internetu).

1. Materiál důkladně promíchejte a zředěte ho v nádobě v souladu s doporučením o zředění (k míchání se doporučuje používat míchadlo).

Doporučení pro ředění

Stříkaný materiál	
Barva na vnitřní stěny (disperze a latexová barva)	ředění 0-10 %

2. Pokud je dodávané množství i při maximálním nastavení množství příliš nízké, postupně zřeďte 5 - 10 %, dokud nebude dodávané množství odpovídat vašim požadavkům (dodržujte maximální povolené zředění podle údajů výrobce).

11. Uvedení do provozu

Před připojením k síti zkontrolujte, zda napětí sítě souhlasí s údajem uvedeným na výrobním štítku.

- Závěsný pás připojte k přístroji. (Obr. 2)
- Odšroubujte nádobku od stříkací pistole.
- Přizpůsobte výtlačnou trubku. (Obr. 3)

Při správné poloze výtlačné trubky lze obsah nádobky vystříkat téměř beze zbytku.

Při práci na ležatých objektech: Výtlačnou trubku otočte směrem dopředu. (Obr. 3 A)

Stříkací práce na objektech nad hlavou: Výtlačnou trubku otočte směrem dozadu.

(Obr. 3 B)



Doporučujeme nasměrovat výtlačnou trubici směrem dozadu, aby se na stěny a stropy mohla optimálně nanášet vrstva.

- Nádobu položte na papírový podklad a připravený nanášený materiál nalijte pomocí plnicí nálevky, která je součástí obsahu zásilky (obr. 1, 18). Nádobku pevně přišroubujte ke stříkací pistoli.
- Spojte k sobě přední a zadní díl pistole. (Obr. 5)
- Namontujte vzduchovou hadici (obr. 4, a + b). Vzduchovou hadici pevně nasadte do přípojky přístroje a držadla pistole. Polohu hadice lze přitom libovolně zvolit podle potřeby.
- Přístroj odkládejte jen na rovnou a čistou plochu. Jinak může přístroj nasávat prach a pod.
- Přístroj zavěste na závěsný pás.
- Stiskněte spínač ZAPNUTO/VYPNUTO na přístroji.

12. Seřízení požadovaného tvaru paprsku (obr. 6)



VÝSTRAHA! Nebezpečí zranění! Nikdy během seřizování vzduchové clony nestlačujte ovládací rukojeť.

Otáčením nastavovacího kroužku (obr. 6, 1) lze nastavit 2 různé formy rozprašování.

Obr. 7 A = svislý plochý paprsek → pro vodorovné plochy

Obr. 7 B = vodorovný plochý paprsek → pro svislé plochy

13. Seřízení množství materiálu (obr. 8)

Množství materiálu se nastavuje otáčením regulátoru na ovládací rukojeti pistole.

- otočení doleva → menší množství materiálu
- + otočení doprava → větší množství materiálu



U většiny barev na stěny se dosáhne nejlepšího výsledku středním nastavením množství.

14. Technika nástřiku

- Nestříkané plochy zakryjte.
- Je vhodné provést zkoušku nástřiku na papírový karton nebo podobný podklad, aby se určilo vhodné nastavení stříkací pistole.

Důležité: Začněte na kraji stříkané plochy. Nejdříve začněte stříkacím pohybem a následně stiskněte spouštěcí rukojeť. Zabraňte přerušení na stříkané ploše.

- Pohyb při stříkání by neměl vycházet ze zápěstí, nýbrž z celého ramena. Takto je při stříkání zaručena stále stejná vzdálenost mezi stříkací pistolí a povrchem předmětu. Zvolte vzdálenost 20 - 30 cm podle požadované šířky stříkaného paprsku.

Obr. 9 a: SPRÁVNĚ rovnoměrná vzdálenost od objektu

Obr. 9 b: NESPRÁVNĚ nerovnoměrná vzdálenost od objektu vyvolává nerovnoměrné pokrytí

- Stříkací pistolí pohybujte rovnoměrně příčně nebo podélně tam a zpět, podle nastavení tvaru paprsku.
- Rovnoměrným vedením pistole se docílí jednotné kvality povrchu.
- Při vytvoření nánosu barvy na trysce a vzduchové cloně očistěte oba díly ředidlem příp. vodou.



Pokud barva špatně kryje nebo je podklad velmi savý, stříkejte "do kříže" (obr. 10).



Barvu na vnitřní stěny s výraznými barevnými odstíny nanášejte minimálně dvakrát (první vrstvu barvy nechte nejdříve uschnout). Tím se dosáhne krycí vrstva nátěru.

15. Přerušení práce

- Vypněte přístroj.
- V případě delších přestávek nádobu odvědušněte krátkým otevřením a následným zavřením.
- Po přerušení prací vyčistěte otvory trysky.

16. Ukončení práce a čištění

Odborné čištění je předpokladem řádného provozu přístroje pro nanášení barvy nebo nátěru. Při nesprávném nebo neodborném čištění nepřebíráme nároky na plnění ze záruky.

- 1) Vytáhněte síťovou vidlici.
- 2) Rozeberte pistoli. Háky (obr. 5 "click") mirně stlačte dolů. Přední a zadní díl pistole otočte navzájem proti sobě.
- 3) Odšroubujte a vyprázdněte nádobku. Vytáhněte výtlačnou trubku s těsněním nádobky.
- 4) Nádobku a výtlačnou trubku zhruba očistěte štětcem. Vyčistěte odvodušňovací otvor (obr. 11, 1).



K čištění nádoby doporučujeme používat běžný kartáč na umývání.

- 5) Nádobku naplňte rozpouštědlem nebo vodou. Našroubujte nádobku.
K čištění nepoužívejte hořlavé látky.
- 6) Pistoli opět sestavte (obr. 5).
- 7) Zasuňte síťovou vidlici, zapněte přístroj a rozpouštědlo nebo vodu z nádoby vystříkejte do vhodné nádoby nebo na hadr.
- 8) Shora uvedený postup opakujte, až z trysky vychází jen čisté rozpouštědlo nebo voda.
- 9) Vypněte přístroj a vytáhněte síťovou vidlici.
- 10) Odšroubujte a vyprázdněte nádobku. Vytáhněte výtlačnou trubku s těsněním nádobky.
POZOR! K čištění těsnění, membrány a otvorů trysky nebo vzduchových otvorů stříkácí pistole nikdy nepoužívejte špičaté kovové předměty. Ventilací hadice a membrána jsou jen podmíněčně odolné proti rozpouštědlům. Nepokládejte je do rozpouštědla, jen je utřete.
- 11) Vzduchovou hadici (obr. 12, 1) vytáhněte nahoru z tělesa pistole. Našroubujte víko ventilu (2). Vyjměte membránu (3). Všechny díly pečlivě očistěte.
- 12) Stavěcí kroužek (obr. 13, 1) opatrně stáhněte z převlečné matice (2).
- 13) Odšroubujte přesuvnou matici (obr. 13, 2), sejměte vzduchovou clonu (3) a trysku (4). Vzduchovou clonu, těsnění trysky (5) a trysku očistěte štětcem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.
- 14) Vnější povrch stříkácí pistole a nádoby očistěte hadrem namočeným v rozpouštědle nebo ve vodě.
- 15) Jednotlivé díly opět sestavte (viz část sestavení).

Sestavení

Přístroj se smí používat jen s neporušenou membránou (obr. 12, 3).

- 1) Membránu (obr. 12, 3) nasadte **kolíkem nahoru** na spodní díl ventilu. Viz označení na tělese pistole.
- 2) Víko ventilu (obr. 12, 2) opatrně nasadte a přišroubujte.
- 3) Vzduchovou hadici (obr. 12, 1) nasadte na víko ventilu a na vsuvku na tělese pistole.

- 4) Těsnění trysky (obr. 14, 5) posunout přes jehlu (6), drážka (štěrba) při tom musí ukazovat směrem k Vám.
- 5) Trysku (obr. 14, 4) nasuňte na těleso pistole výřezem směrem dolů.
Pozor: Poloha jehly se musí shodovat s otvorem trysky. (obr. 15)
- 6) Nasadte vzduchovou clonu (obr. 16, 3) a trysku (4) a utáhněte převlečné matici (2).
- 7) Nastavovací kroužek (obr. 17, 1) nasadte na převlečnou matici tak, aby výřezy na nastavovacím kroužku zapadly do obou výběžků na vzduchové klapce.
- 8) Tesnění nádoby nasadte zespodu na výtlačnou trubku a posunte až k osazení. Pritom mirne otácejte tesnením nádoby.
- 9) Výtlačnou trubku s tesnením nádoby zasunte do telesa pistole.

17. Údržba

Důležité! S přístrojem nikdy nepracujte bez vzduchového filtru, mohlo by dojít k nasátí nečistoty a k ovlivnění provozu přístroje. **Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku.**

- V případě znečištění vyměňte vzduchový filtr.
- K tomu se vytáhne vzduchový filtr z přístroje (obr. 18).
- Nový vzduchový filtr vložte do přihrádky.

Aby byla montáž pistole jednodušší, po čištění naneste na O-kroužek na předním dílu pistole (obr. 19, 7) hrubou vrstvu mazacího tuku (je přiložený).

18. Seznam náhradních dílů

Seznam náhradních dílů (obr. 19)		
Poz.	Název	Objednací číslo
1	WallSprayer I-Spray stříkací nástavec spolu s nádobkou 1300 ml	2321 896
2	Stavěcí kroužek postřikovacího paprsku	2328 900
3	Přesuvná matice	2328 903
4	Vzduchová clona	2328 905
5	Tryska	2328 908
6	Těsnění trysky (2 ks)	2304 433
7	Okroužek	0417 308
8	Vzduchová hadice, víko ventilu, membrána	2304 027
9	Těsnění nádrže	2328 919
10	Výtlačná trubka	2328 922
11	Nádobka (1300 ml) s víkem (pouze pro stříkací nástavec WallSprayer)	2305 155
12	Držadlo pistole	2303 300

Seznam náhradních dílů (obr. 19)

13	Vzduchová hadice	2308 501
14	Závěsný pás	0414 204
15	Vzduchový filtr	2308 502
16	Plnicí nálevka (3 ks)	2304 028
17	Míchací tyčinka	2304 419
	Mazací tuk	2315 539

19. Příslušenství

Nový CLICK&PAINT SYSTEM poskytuje díky dalším stříkacím nástavcům a příslušenství správný nástroj pro každou práci.

Příslušenství (není zahrnuto v rozsahu dodávky)

Název	Obj. číslo
Rukojeťový nástavec HVLP K zjednodušení nanášení postříkových látek na stropy a ležící objekty	2307 678
Stříkací nástavec Brilliant včetně nádoby 600 ml Optimalizovaná tryska a vedení vzduchu pro skvělé výsledky lakování	0417 932
Stříkací nástavec Perfect Spray včetně nádoby 800 ml Pro rychlou změnu barvy. Pro střední a větší objekty (předměty) a nábytek.	0417 914
Stříkací nástavec pro malá množství včetně nádoby 250 ml Pro drobné předměty, detailní a kreativní práce.	0417 918
Stříkací nástavec Perfect Spray včetně nádoby 1400 ml Rychlá práce u větších objektů jako jsou dřevěné chatky, garážová vrata apod.	0417 917
Stříkací nástavec pro detaily topných těles s prodlužovacím nástavcem včetně nádoby 600 ml Zvláště vhodný pro obtížně přístupná místa např. topná tělesa a rohy skříní, niky apod.	0417 915
Stříkací nástavec WallSprayer I-Spray včetně nádoby 1800 ml Ke zpracování barvy na vnitřní stěny	2326 477

Další informace o paletě produktů WAGNER v oblasti renovace najdete na adrese www.wagner-group.com

20. Ochrana Životního prostředí



Nářadí včetně příslušenství a obalu by se mělo odevzdat k ekologické recyklaci. Při likvidaci nedávejte přístroj do domovního odpadu. Podporujte životní prostředí a přineste Váš přístroj do místního sběrného místa určeného pro likvidaci přístrojů nebo se vyptejte v odborném obchodě.

Zbytky barev a rozpouštědla se nesmějí vylévat do kanalizace, odtokového systému, ani do domovního odpadu. Musejí se zlikvidovat zvláště jako nebezpečný odpad. Řiďte se přitom pokyny uvedenými na obalech výrobků.

21. Důležité upozornění související se zárukou na produkt!

Podle nařízení EU odpovídá výrobce za vady svého výrobku neomezeně pouze v případě, že veškeré díly pocházejí od tohoto výrobce nebo byly tímto schváleny, zařízení byla správně a odborně namontována a jsou správným způsobem provozována. V případě použití cizího příslušenství a náhradních dílů může dojít k úplnému nebo částečnému zániku odpovědnosti, vede-li použití cizího příslušenství nebo náhradních dílů k vadám výrobku.

22. Odstraňování poruch

Porucha	Příčina	Náprava
Z trysky nevychází žádná nátěrová hmota	• Tryska ucpána ve trysce • Nastavení množství materiálu je otočeno příliš doleva (-) • Nevytváří se tlak v nádobce • Nádobka je prázdná • Výtlačná trubka uvolněna • Výtlačná trubka ucpána • Odvzdušňovací otvor ucpána (obr. 11, 1)	→ Vyčistěte → Otočte doprava (+) → Utáhněte nádobku → Doplněte → Zasuňte → Vyčistěte → Vyčistěte
Nátěrová hmota odkapává z trysky	• Nános nátěrové hmoty na vzduchové cloně, trysce nebo jehle • Tryska uvolněna • Těsnění trysky opotřebováno • Tryska opotřebována	→ Vyčistěte → Utáhněte přesuvnou matici → Vyměňte → Vyměňte

Porucha	Příčina	Náprava
Příliš hrubé rozprašování	• Množství materiálu je příliš velké • Šroub pro seřízení množství materiálu je otočen příliš doprava (+) • Tryska je znečištěna • Nátěrová hmota je příliš hustá • Příliš nízké vytváření tlaku v nádobce • Vzduchový filtr je silně znečištěn	→ Šroub pro seřízení množství materiálu otočte doleva (-) → Vyčistěte → Dále rozředit → Utáhněte nádobku → Vyměňte
Stříkaný paprsek pulzuje	• Nátěrová hmota v nádobce dochází • Těsnění trysky opotřebeno • Vzduchový filtr je silně znečištěn	→ Doplněte → Vyměňte → Vyměňte
Nátěrová hmota tvoří záclony	• Naneseno příliš mnoho nátěrové hmoty • Nátěrová hmota je příliš řídká	→ Šroub pro seřízení množství materiálu otočte doleva (-)
Přílišné množství mlhy z nátěrové hmoty (overspray)	• Vzdálenost od stříkaného předmětu je příliš velká • Naneseno příliš mnoho nátěrové hmoty	→ Zmenšete vzdálenost stříkání → Šroub pro nastavení množství materiálu otočte doleva (-)
Barva ve vzduchové hadici	• Membrána je znečištěna • Membrána je vadná	→ Vyčistěte membránu → Vyměňte membránu
Přístroj nefunguje	• Přístroj je přehřátý	→ Vytáhněte síťovou vidlici, přístroj nechejte 30 minut vychladnout, nezalamujte hadici, zkontrolujte vzduchový filtr, nasávací šterbiny nezakrývejte
Špatná krycí schopnost na stěně	• Příliš studený stříkaný materiál • Velmi savý podklad nebo barva se špatnou krycí schopností • Příliš velká vzdálenost	→ Stříkaný materiál by měl mít zpočátku pokojovou teplotu → Stříkejte do kříže (obr. 10) → Blíže k objektu

23. Technické údaje

Technické údaje	
Max. viskozita:	3400 mPas
Napětí:	230 V ~, 50 Hz
Příkon:	460 W
Výkon rozprašování:	130 W
Max. dodávané množství	230 ml/min
Dvojitá izolace:	☐
Hladina akustického tlaku:*	72 dB (A); Kolísavost K = 4 dB (A)
Akustický výkon:*	85 dB (A); Kolísavost K = 4 dB (A)
Úroveň vibrací:	< 2,5 m/s ² ; Kolísavost K = 1,5 m/s ²
Délka vzduchové hadice:	1,8 m
Hmotnost:	cca. 2,0 kg

* Měřeno podle EN 60745-1

Informace o hladině vibrací

Uvedená hladina vibrací byla naměřená podle normované zkušební metody a může se použít k porovnání různého elektrického nářadí.

Hodnota hladiny vibrací se používá i pro úvodní odhad zatížení vibracemi.

Pozor! Emisní hodnota vibrací se během skutečného používání elektrického nářadí může lišit od uvedené hodnoty v závislosti na druhu a způsobu, jakým se elektrické nářadí používá. Je nutné stanovit bezpečnostní opatření na ochranu obsluhující osoby, které se zakládají na odhadu přerušení během skutečných podmínek při používání (přitom je třeba zohlednit všechny podíly provozního cyklu, například doby, během nichž je elektrické nářadí vypnuté, a takové doby, během nichž je sice zapnuté, ale běží bez zátěže).

2 roky záruka

Platnost záruky je 2 roky, počítáno ode dne nákupu (datum na pokladni stvrzence). Záruka se vztahuje a je omezena na bezplatné odstranění nedostatků, které prokazatelně vyplývají z použití nesprávných materiálů při výrobě nebo závad montáže, nebo na výměnu vadných dílů. Použití nebo uvedení do provozu, stejně jako svépomocně prováděná montáž nebo opravy, při nichž není postupováno v souladu s našim návodem k obsluze, vylučují nárok na záruku. Ze záruky jsou rovněž vyloučeny díly podléhající opotřebení. Ze záruky je rovněž vyloučeno použití pro živnostenské podnikání. Vyhraujeme si výslovné právo na plnění ze záruky. Záruka zaniká, jestliže byl přístroj otevírán jinými osobami než servisním personálem firmy **WAGNER**. Na poškození při přepravě, pracích na údržbě a rovněž poškození a poruchy vzniklé v důsledku nedostatečné údržby se záruky rovněž nevztahují. Jako doklad o nabytí přístroje musí být při uplatnění nároku na plnění ze záruky předložen originál dokladu o nákupu. Pokud to zákon umožňuje, vylučujeme záruku za jakékoli zranění osob, poškození věci a následných škod, zejména tehdy, jestliže je přístroj používán jinak než pro účely stanovené v návodu k obsluze, není uváděn do provozu podle našeho návodu k obsluze, nebo je neodborně svépomocně upravován nebo udržován. Práce na opravách nebo údržbě, při nichž bude postupováno tak jak je uváděno v tomto návodu k obsluze, si vyhraujeme provádět v podniku. V případě záruční nebo pozáruční opravy se prosím obraťte na prodejce, u kterého jste přístroj koupili.

**EG Prohlášení o shodě**

Prohlašujeme na naši odpovědnost, že tento výrobek odpovídá následujícím příslušným podmínkám:
2006/42/EG; 2004/108/EG; 2011/65/EG; 2002/96/EG

Příbuzné harmonizované normy:

EN 60745-1:2009; EN 50580:2012 + A1:2013; EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011;
EN 55014-2:1997 + Corrigendum 1997 + A1:2001 + A2:2008; EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009; EN 61000-3-3:2013; EN 62233:2008

i.V. T. Jeltsch
Senior Vice President
Global Product Strategy & Planning

i.V. J. Ulbrich
Vice President Engineering

Osoba odpovědná za dokumentaci



J. Wagner GmbH Otto-Lilienthal-Str. 18 D-88677 Markdorf

D **J. Wagner GmbH**
Otto-Lilienthal-Str. 18
D-88677 Markdorf
☎ Hotline 0180 5 59 24 637
☎ +49/ (0) 75 44/ 505-1169

B **WSB Finishing Equipment**
Veilinglaan 56-58
1861 Meise-Wolvertem
☎ +32/2/2 69 46 75 ☎ +32/2/2 69 78 45

F **Wagner France S.a.r.l.**
12 Avenue des Tropiques
Z.A. de Courtaboeuf
91978 Les Ulis Cedex
☎ 0 825 011 111 ☎ +33 (0) 1 69 81 72 57

DK/S **Wagner Spraytech**
Scandinavia A/S
Helgeshøj Allé 28
DK-2630 Tåstrup
☎ +45/43 27 18 18 ☎ +45/43 43 05 28

CH **J. Wagner AG**
Industriestraße 22
9450 Altstätten
☎ +41/71/7 57 22 11 ☎ +41/71/7 57 23 23

SK **E-Coreco SK s.r.o.**
Královská ulica 8/7133
927 01 Šaľa
Slovenská republika
☎ +421948882850 ☎ +421313700077

NL **WSB Finishing Equipment BV**
De Heldinnenlaan 200
3543 MB Utrecht
☎ +31/30/2 41 41 55 ☎ +31/30/2 41 17 87

GB **Wagner Spraytech (UK) Ltd**
Opus Park
Moorfield Road
Guildford Surrey GU1 1SZ
☎ +44 (0) 1483 454666 ☎ + 44 (0)1483 454548

CZ **E-Coreco s.r.o.**
Na Roudné 102
301 00 Plzeň
☎ +420 734 792 823 ☎ +420 227 077 364

E **Makimport Herramientas, S.L.**
C/ Méjico nº 6
Pol. El Descubrimiento
28806 Alcalá de Henares (Madrid)
☎ 902 199 021/ 91 879 72 00 ☎ 91 883 19 59

SLO Adresa servisa:
GMA Elektromehanika d.o.o.
Cesta Andreja Bitenca 115,
Ljubljana 1000/Slovenija
☎ +386(1)/583 83 04 ☎ +386(1)/518 38 03

H Magyarországi szerviz
Hondimpex KFT.
Kossuth L. u. 48-50
8060 Mór
☎ +36(-22)/407 321 ☎ +36(-22)/407 852

PL **PUT Wagner Service**
ul. E. Imieli 27
41-605 Swietochlowice
☎ +48/32/346 37 10 ☎ +48/32/346 37 13

HR Adresa servisa:
EL-ME-HO
Horvatinčićev put 2
10436 Rakov Potok/Kroatien
☎/☎ +385(-1)65 86 - 028

AUS **Wagner Spraytech**
Australia Pty. Ltd.,
14-16 Kevlar Close,
Braeside, VIC 3195/Australia
☎ +61/3/95 87 20 00 ☎ +61/3/95 80 91 20

www.wagner-group.com